

BORA

SK Návod na montáž Professional 3.0



004599-10001

bora.com

Obsah

1	Všeobecne	3
1.1	Platnosť návodu na použitie a návod na montáž	3
1.2	Záruka.....	3
1.3	Zhoda výrobku.....	3
1.4	Ochrana osobných údajov	3
1.5	Forma uvádzania informácií	3
1.5.1	Bezpečnostné a výstražné upozornenia	3
1.5.2	Obrázky	3
2	Bezpečnosť	4
2.1	Použitie v súlade s určeným účelom.....	4
2.2	Všeobecné bezpečnostné upozornenia	4
2.3	Bezpečnostné pokyny pre montáž	5
2.3.1	Bezpečnostné pokyny pre montáž odsávača	6
2.3.2	Bezpečnostné upozornenia pre montáž varných dosiek	6
2.4	Bezpečnostné pokyny pre opravu, servis a náhradné diely	7
2.5	Bezpečnostné pokyny pre demontáž a odstránenie	8
3	Technické údaje	9
3.1	Digestor PKA3/PKA3AB	9
3.2	Systém digestora s integrovaným ventilátorom PKAS3/PKAS3AB.....	9
3.3	Varná doska s celoplošnou indukciami PKFI3.....	10
3.4	Indukčná varná doska PKI3	11
3.5	Indukčná varná doska wok PKIW3	11
3.6	HiLight varná doska 3 okruhy/2 okruhy PKC3	12
3.7	HiLight varná doska 3 okruhy/pekáč PKCB3.....	13
3.8	Hyper varná doska 1 okruh/2 okruhy PKCH3.....	14
3.9	Tepan gril z nerezovej ocele PKT3.....	14
3.10	Plynová varná doskaPKG3.....	15
3.11	Ovládacie koliesko	16
4	Montáž	17
4.1	Všeobecné pokyny pre montáž	17
4.1.1	Prevádzka digestora vo variante s odvodom vzduchu a s krbom závislým od prívodu vzduchu.....	17
4.2	Kontrola rozsahu dodávky	18
4.2.1	Rozsah dodávky odsávača	18
4.2.2	Rozsah dodávky varných dosiek	18
4.3	Náradie a pomôcky	18
4.4	Pokyny pre montáž	18
4.4.1	Montážne vzdialenosťi	18
4.4.2	Minimálne montážne rozmery	19
4.4.3	Pracovná doska	19
4.4.4	Kuchynský nábytok	19
4.4.5	Špeciálne montážne pokyny pre plynovú varnú dosku	19
4.4.6	Spätné prúdenie recirkulovaného vzduchu	20
4.5	Rozmery výrezu	20
4.5.1	Presah pracovnej dosky	20
4.5.2	Zapustená montáž	21
4.5.3	Montáž na povrch	21
4.6	Montáž ovládacích koliesok	22
4.6.1	Otvor dosky ovládacieho panela digestora	22
4.6.2	Otvory dosky ovládacieho panela varných dosiek	22
4.6.3	Príklady otvorov dosky ovládacieho panela	22
4.6.4	Montáž ovládacieho kolieska	23
4.7	Varianty projektovania PKA3/PKA3AB.....	23
4.7.1	Vedenie vzduchu, bočne priamo	23
4.7.2	Vedenie vzduchu doľava	24
4.7.3	Otočenie krycieho rámu o 180°	24
4.8	Montáž digestora	25
4.8.1	Prispôsobenie digestora	25
4.8.2	Upevnenie digestora	25
4.9	Montáž potrubného systému	26
4.9.1	Rozmery pripojenia potrubia	26
4.9.2	Príprava montáže	27
4.9.3	Pripojenie potrubného systému ku spotrebiciu	27
4.9.4	Štandardná konštrukcia PKA3/PKA3AB	27
4.9.5	Umiestnenie riadiacej jednotky	28
4.9.6	Montáž prídavného ventilátora	28
4.10	Inštalácia plynu	28
4.10.1	Vetranie	28
4.10.2	Plynová prípojka	28
4.10.3	Vytvorenie plynovej prípojky	28
4.10.4	Zmena druhu plynu	29
4.11	Montáž varných dosiek	30
4.11.1	Príprava digestora pri použití varnej dosky wok	31
4.11.2	Montáž varnej dosky	31
4.11.3	Montáž Tepan grilu z nerezovej ocele	32
4.11.4	Montáž varnej dosky s otočením o 180°	32
4.12	Pripojenie externých spínacích kontaktov	33
4.12.1	Príprava PKAS3/PKAS3AB	33
4.12.2	Príprava riadiacej jednotky pri PKA3/PKA3AB	33
4.12.3	Príprava pripojovacích káblov pre externé spínacie prístroje	34
4.12.4	Inštalácia externých spínacích prístrojov	34
4.13	Vytvorenie komunikácie a elektrického pripojenia	36
4.13.1	Pripojenie ovládacieho kolieska	36
4.13.2	Prípojky na systéme digestora PKAS3	38
4.13.3	Pripojenie digestora PKA3	39
4.13.4	Vytvorenie komunikácie medzi digestorom a varnými doskami	39
4.13.5	Elektrické pripojenie	40
4.14	Základná konfigurácia	41
4.14.1	Konfigurácia plynu	41
4.15	Prvé uvedenie do prevádzky	41
4.15.1	Prvé uvedenie plynovej varnej dosky do prevádzky	41
4.16	Utesnenie spotrebičov	42
4.17	Odoslanie používateľovi	42
5	Vyradenie z prevádzky, demontáž a likvidácia	43
5.1	Vyradenie z prevádzky	43
5.2	Demontáž	43
5.3	Ekologická likvidácia	43
5.3.1	Likvidácia prepravného obalu	43
5.3.2	Likvidácia príslušenstva	43
5.3.3	Likvidácia starého spotrebiča	43

1 Všeobecne

Tento návod obsahuje dôležité pokyny, ktoré Vás chránia pred poraneniami a zabráňujú škodám na spotrebiči. Pred montážou alebo prvým uvedením spotrebiča do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod.

S týmto návodom sú platné aj ďalšie dokumenty. Bezpodmienečne dodržujte všetky dokumenty, ktoré sú súčasťou rozsahu dodávky. Montáž, inštalácia a uvedenie do prevádzky sa smie vykonávať iba s prihľadnutím na národné platné zákony, predpisy a normy. Tieto práce musia vykonávať kvalifikovaní odborníci, ktorí poznajú dodatočné predpisy miestnych dodávateľov energie.

Všetky bezpečnostné a výstražné upozornenia, ako aj pracovné kroky v dodaných dokumentoch musia byť dodržané.

1.1 Platnosť návodu na použitie a návodu na montáž

Tento návod platí pre viac vyhotovení spotrebiča. Preto je možné, že obsahuje popis jednotlivých parametrov vybavenia, ktoré sa nevzťahujú na vaš spotrebič. Obrázky v tomto návode sa detailmi môžu lísiť od mnohých variantov spotrebiča a rozumejú sa ako základné zobrazenia.

Návod platí pre produktový rad Professional 3.0 vrátane variantu All Black. Pre zjednodušenie sa v návodu upúšťa od vymenovania čísel výrobku variantov.

1.2 Záruka

Spoločnosť BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd a BORA Lüftungstechnik GmbH – ďalej ako BORA – neručia za škody spôsobené nerešpektovaním príp. nedodržaním materiálov a podkladov, ktoré sú súčasťou dodávky!

Spoločnosť BORA ďalej neručí za škody spôsobené nesprávnou montážou a nerešpektovaním bezpečnostných a výstražných upozornení!

1.3 Zhoda výrobku

Smernice

Tieto spotrebiče vyhovujú nasledujúcim smernicam EÚ/ES:

- 2014/30/EÚ Smernica o elektromagnetickej kompatibilite
- 2014/35/EÚ Smernica o nízkom napäti
- 2009/125/ES Smernica o ekodizajne
- 2011/65/EÚ Smernica RoHS

Nariadenia

Plynové spotrebiče vyhovujú nasledujúcim nariadeniam EÚ:
 • (EÚ) 2016/426 Nariadenie o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá

1.4 Ochrana osobných údajov

Váš odsávač ukladá počas prevádzky pseudonymizované údaje, ako napr. vykonané nastavenia menu, prevádzkové hodiny jednotlivých technických jednotiek a počet zvolených funkcií. Odsávač okrem toho zaznamenáva chyby v kombinácii s počtom prevádzkových hodín. Údaje je možné prečítať výlučne ručne cez Váš odsávač. Toto rozhodnutie je preto iba na Vás. Tieto uložené údaje potom v prípade servisného zásahu umožňujú rýchle vyhľadávanie chýb a ich odstránenie.

1.5 Forma uvádzania informácií

Na to, aby ste s týmto návodom mohli rýchlo a bezpečne pracovať, používa sa v ňom jednotné formátovanie, číslovanie, symboly, bezpečnostné upozornenia, pojmy a skratky. Výrobok, ktorý je opísaný v tomto návode, sa ďalej označuje ako spotrebič. Pokyny k činnosti (inštrukcie) sú označené šípkou:

► Všetky pokyny vykonávajte vždy v uvedenom poradí.

Vymenovania sú označené odrážkami na začiatku riadku:

- Vymenovanie 1
- Vymenovanie 2

 Infomácia upozorňuje na osobitosti, ktoré musíte bezpodmienečne brať do úvahy.

1.5.1 Bezpečnostné a výstražné upozornenia

Bezpečnostné a výstražné upozornenia v tomto návode sú zvýraznené pomocou symbolov a signálnych slov. Bezpečnostné a výstražné upozornenia vypadajú nasledovne:

NEBEZPEČENSTVO

Typ a zdroj nebezpečenstva

Následky v prípade nedodržania

► Bezpečnostné opatrenia

Pritom platí:

- Výstražné značky upozorňujú na zvýšené nebezpečenstvo poranenia.
- Signálne slovo udáva závažnosť nebezpečenstva.

Výstražný znak	Signálne slovo	Riziko
	Nebezpečenstvo	Upozorňuje na bezprostrednú nebezpečnú situáciu, pri ktorej v prípade nedodržania pokynov hrozí smrť alebo ľahké poranenia.
	Varovanie	Upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu, pri ktorej v prípade nedodržania pokynov môže hroziť smrť alebo ľahké poranenia.
	Pozor	Upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu, pri ktorej v prípade nedodržania pokynov môže hroziť smrť alebo ľahké poranenia.
	Poznámka	Upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu, pri ktorej v prípade nedodržania pokynov môžu hroziť škody na majetku.

Tab. 1.1 Význam výstražných znakov a signálnych slov

1.5.2 Obrázky

Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.

2 Bezpečnosť

Spotrebič vyhovuje predpísaným bezpečnostným nariadeniam. Používateľ je zodpovedný za bezpečné používanie, čistenie a ošetrovanie spotrebiča. Nesprávne použitie môže viesť k poraneniu osôb a škodám na majetku.

2.1 Použitie v súlade s určeným účelom

Spotrebič je určený výlučne na prípravu jedál v domácnostiach. Tento spotrebič nie je určený:

- na prevádzku v exteriéri
- na vykurovanie priestorov
- na chladenie, odvetrávanie alebo odvlhčovanie priestorov
- na prevádzku v mobilných prostriedkoch ako sú vozidlá, lode alebo lietadlá
- na prevádzku s externým časovým spínačom alebo samostatným systémom diaľkového ovládania (výnimka Núdzové vypnutie pri digestore)
- na prevádzku vo výškach viac ako 2000 m.n.m (metrov nad morom)
- prevádzku s digestorom (pri zabudovanej plynovej varnej doske)
- na prevádzku v nekompletne namontovanom stave

Iné použitie alebo použitie presahujúce tu uvedený spôsob sa považuje za použitie v rozpore s určením.

i Spoločnosť BORA neručí za škody spôsobené nesprávnou montážou, nesprávnym použitím alebo nevhodným ovládaním.

Akékoľvek neprípustné použitie je zakázané!

2.2 Všeobecné bezpečnostné upozornenia

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo udusenia časťami balenia

Niekteré časti balenia (napr. fólie, polystyrén) môžu byť životu nebezpečné pre deti.

- Uchovávajte časti balenia mimo dosahu detí.
- Obal primerane a okamžite odstráňte.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom príp. nebezpečenstvo poranenia následkom poškodených povrchov

V dôsledku vzniku trhlín, prasklín alebo zlomov na povrchu spotrebičov (napr. poškodené sklo), najmä v oblasti ovládacej jednotky, môže dôjsť k odkrytiu alebo poškodeniu elektroniky, ktorá sa nachádza pod ňou. Následkom môže byť úraz elektrickým prúdom. Okrem toho hrozí riziko poranenia na poškodenom povrchu.

- Nedotýkajte sa poškodeného povrchu.
- V prípade zlomenia, vzniku trhlín alebo prasklín spotrebič okamžite vypnite.
- Spotrebič bezpečne odpojte od zdroja napájania pomocou ističa, poistiek, poistkových automatov alebo stýkačov.
- Kontaktujte servisné oddelenie spoločnosti BORA.

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia príp. poškodenia nesprávnymi dielmi/súčiastkami alebo svojvoľnými zmenami

Použitie nesprávnych súčastí môže viesť k poraneniam osôb alebo k poškodeniu spotrebiča. Zmeny, dostavby alebo prestavby spotrebiča môžu negatívne ovplyvniť bezpečnosť.

- Používajte iba originálne diely.
- Na spotrebiči nevykonávajte žiadne zmeny alebo úpravy či prestavby.

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia mechanickými poškodeniami na spotrebiči

Mechanické poškodenia (napr. zlomenie, deformácia, uvoľnenie lepeného spoja a pod.) na spotrebiči, ako aj vedenia a diely príslušenstva môžu zapríčiniť poranenia.

- Spotrebič uveďte mimo prevádzku.
- Nepokúšajte sa s mi opravovať alebo vymieňať poškodené komponenty.
- Kontaktujte servisné oddelenie spoločnosti BORA.

POZOR**Nebezpečenstvo poranenia padajúcimi súčasťami spotrebiča**

Padajúce súčasti spotrebiča môžu spôsobiť zranenia.

- ▶ Odobraté súčasti spotrebiča bezpečne odložte vedľa zariadení.
- ▶ Ubezpečte sa, že žiadne odobraté súčasti spotrebiča nemôžu padnúť.

POZOR**Nebezpečenstvo poranenia preťažením**

Pri preprave a montáži spotrebičov môže pri nesprávnej manipulácii dôjsť k poraneniam končatín a trupu.

- ▶ V prípade potreby prepravujte a montujte spotrebič vo dvojici.
- ▶ V prípade potreby používajte vhodné pomôcky, aby ste predišli poškodeniam príp. poraneniam.

POZOR**Poškodenie následkom nesprávneho používania**

Povrchy spotrebičov sa nesmú používať ako pracovná alebo odkladacia plocha. Spotrebiče sa týmto môžu poškodiť (najmä tvrdými a špicatými predmetmi).

- ▶ Nepoužívajte spotrebiče ako pracovnú dosku alebo odkladaciu plochu.
- ▶ Neukladajte tvrdé alebo špicaté predmety na povrhy spotrebičov.

POZNÁMKA**Poruchy a chyby**

Pri poruchách alebo nesprávnej obsluhe sa zobrazia chybové hlásenia.

- ▶ V prípade porúch a chýb sa riadte pokynmi v kapitole Odstraňovanie porúch.
- ▶ V prípade porúch a chýb, ktoré tu nie sú uvedené a opísané, spotrebič vypnite a kontaktujte servisné oddelenie spoločnosti BORA.

POZNÁMKA**Poškodenie spotrebiča domácimi zvieratami**

Domáce zvieratá môžu poškodiť spotrebič alebo sa poraníť.

- ▶ Nepúšťajte k spotrebiču domáce zvieratá.

2.3 Bezpečnostné pokyny pre montáž**⚠ NEBEZPEČENSTVO****Nebezpečenstvo poranenia pri nesprávnej montáži**

Nedodržanie predpisov pre montáž môže viesť k poraneniam.

- ▶ Inštaláciu a montáž spotrebiča smie vykonávať len vyškolený odborný personál, ktorý pozná a dodržiava miestne predpisy a dodatočné predpisy miestnych dodávateľov elektrickej energie.
- ▶ Práce na elektrických komponentoch smú vykonávať len kvalifikovaní odborní elektrikári.
- ▶ Vykonávajte všetky práce pozorne a svedomite.
- ▶ Pred odovzdaním spotrebiča alebo systému koncovému používateľovi sa ubezpečte, že spotrebič alebo systém bol riadne nainštalovaný.

⚠ NEBEZPEČENSTVO**Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri poškodenom spotrebiči**

Poškodený spotrebič predstavuje hrozbu úrazu elektrickým prúdom.

- ▶ Pred montážou skontrolujte, či spotrebič nie je viditeľne poškodený.
- ▶ Poškodený spotrebič nemontujte ani nepripájajte.
- ▶ Poškodené spotrebiče neuvádzajte do prevádzky.

⚠ NEBEZPEČENSTVO**Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom následkom nesprávneho odizolovania**

Následkom nesprávneho odizolovania prívodného vedenia externých spínacích zariadení hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- ▶ Postarajte sa, aby prívodný kábel v ovládacej jednotke bol zaistený svorkou na odľahčenie ĭahu.
- ▶ Zabezpečte, aby boli dodržané uvedené dĺžky odizolovania.

POZOR**Nebezpečenstvo popálenia kvôli nevhodne umiestnenému ovládaciemu koliesku**

Ak sa ovládacie kolieska namontujú na nevhodné miesto, pri ovládaní môže dôjsť k popáleniu na povrchu varnej dosky.

- ▶ Ovládacie kolieska montujte iba na vhodné miesta, kde sa dajú prakticky a bezpečne ovládať.

POZNÁMKA

Poškodenie spotrebiča nesprávnym elektrickým pripojením

Elektrickú bezpečnosť spotrebiča je možné zaručiť len vtedy, keď je pripojený na predpisovo nainštalovaný systém ochranného vodiča.

- ▶ Práce na elektrických komponentoch smú vykonávať len kvalifikovaní odborní elektrikári.
- ▶ Zabezpečte, aby toto základné preventívne bezpečnostné opatrenie bolo splnené. Spotrebič musí byť vhodné pre lokálne napätie a lokálnu frekvenciu.
- ▶ Skontrolujte údaje na typovom štítku a v prípade odchýlok spotrebič nepripájajte.
- ▶ Spotrebiče pripojte k elektrickej sieti až po montáži potrubného systému resp. po vložení recirkulačného filtra.
- ▶ Použite len určené pripájacie káble.

POZNÁMKA

Poškodenie spotrebiča v dôsledku nesprávnych montážnych vzdialenosťí

Nedodržanie montážnych vzdialenosťí môže viesť k poškodeniu spotrebiča a kuchynského nábytku, a tiež k obmedzeniam funkcie.

- ▶ Pri montáži dodržte minimálne vzdialenosťi uvedené v kapitole Montáž.

2.3.1 Bezpečnostné pokyny pre montáž odsávača

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo ohrozenia života pri otrave dymom

Ak sa odsávač používa v režime odvodu vzduchu, vzduch sa odoberá z miesta montáže a susedných miestností. Bez dostatočného privádzaného vzduchu vzniká podtlak. Ak sa súčasne používa krb závislý od prívodu vzduchu, z komína alebo odľahovej šachty sa do obytných priestorov môžu dostať jedovaté spaliny.

- ▶ Vždy zabezpečte dostatočné množstvo privádzaného vzduchu.
- ▶ Používajte len schválené a overené spínacie prístroje (napr. okenný kontaktný spínač, kontrola nízkeho tlaku) a nechajte ich schváliť autorizovaným odborným personál (certifikovaný kominár).

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia hroziace rotujúcim kolesom ventilátora

Ak sa koleso ventilátora točí, hrozí nebezpečenstvo úrazu.

- ▶ Spotrebič inštalujte výlučne pri vypnutom prívode elektrickej energie.
- ▶ Pred uvedením do prevádzky spojte ventilátor na oboch stranách s potrubným systémom.

POZOR

Nebezpečenstvo poranenia hroziace rotujúcim kolesom ventilátora

V prípade krátkych potrubí systému odvodu vzduchu bez kolena je možné dostať sa do priestoru ventilátora.

- ▶ Pri potrubiacach kratších ako 900 mm zabezpečte ochranu proti siahnutiu (dostupná ako príslušenstvo).

2.3.2 Bezpečnostné upozornenia pre montáž varných dosiek

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom následkom poškodeného prívodného kábla

Ak sa poškodí prívodný kábel (napr. pri montáži alebo kontakte s horúcou varnou doskou), môže spôsobiť (smrteľný) úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Dbajte na to, aby nedošlo k privretiu alebo poškodeniu prívodného kábla.
- ▶ Zabezpečte, aby sa prívodný kábel nedostal do kontaktu s horúcimi varnými zónami.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom následkom chybnej sietovej prípojky

Pri nesprávnom pripojení spotrebiča k sietovému napätiu hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- ▶ Zabezpečte pevné pripojenie spotrebiča k sietovému napätiu.
- ▶ Zabezpečte, aby bol spotrebič pripojený k predpisovo nainštalovanému systému ochranného vodiča.
- ▶ Zabezpečte, aby bolo k dispozícii zariadenie, ktoré umožní odpojenie od siete so vzdialenosťou kontaktov vo všetkých póloch najmenej 3 mm (ističe, poistky, poistkové automaty, stýkače).

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo výbuchu plynu a udusenia plynom

Unikajúci plyn môže spôsobiť výbuch a ťažké poranenia a škody na majetku, alebo udusenie.

- ▶ Zdroje zapálenia (otvorený plameň, žiariče/ohrievače) držte mimo dosahu a nestláčajte vypínače svietiel alebo spínače elektrických a elektronických zariadení.
- ▶ Nevyťahujte zástrčky zo zásuviek (nebezpečenstvo iskrenia).
- ▶ Okamžite zavorte prívod plynu a vypnite poistku domovej inštalačie.
- ▶ Zabezpečte prísun čerstvého vzduchu (otvorte dvere a okná).
- ▶ Úniky (netesnosti) okamžite utesnite.
- ▶ Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či sa zhodujú miestne podmienky pripojenia (druh a tlak plynu) a nastavenie zariadenia.

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvo popálenia kvôli nesprávne umiestneným ovládacím kolieskam

Ak sa ovládacie kolieska nenamontujú podľa návodu na montáž, môžu sa zohriať. Pri kontakte s horúcimi ovládacími kolieskami sa môžete popaliť.

- ▶ Ovládacie kolieska sa musia namontovať vo vzdialosti minimálne 10 cm od okraja varnej dosky.
- ▶ Ak nie je možné dodržať minimálnu vzdialenosť 10 cm, musia sa vykonať konštrukčné opatrenia na ochranu ovládacím kolieskom pred teplom.

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia pri nesprávnej inštalačii plynu

Nedodržanie predpisov pre inštalačiu plynu môže viesť k poraneniam.

- ▶ Plynoinštalačiu, montáž spotrebiča, výmeny plynových dýz, ako aj prestavenie druhu plynu a tlaku plynu smie vykonávať iba vyškolený a autorizovaný odborný personál, ktorý pozná a dodržiava miestne predpisy a dodatočné predpisy miestnych dodávateľov energie.
- ▶ Riadte sa špeciálnymi pokynmi na prestavenie druhu a tlaku plynu a údajmi z tabuľky dýz pre výmenu plynových dýz (pozri návod na použitie).
- ▶ BORA plynové varné dosky sa smú používať iba s BORA odsávačmi.

2.4 Bezpečnostné pokyny pre opravu, servis a náhradné diely

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo poranenia pri opravách

V prípade nekompetentnosti hrozia poranenia pri vykonávaní opráv.

- ▶ Opravy a servisné práce smie vykonávať len vyškolený odborný personál, ktorý pozná a dodržiava predpisy danej krajiny a dodatočné predpisy miestnych dodávateľov elektrickej energie.
- ▶ Spotrebič bezpečne odpojte od zdroja napájania.
- ▶ Práce na elektrických komponentoch smú vykonávať len kvalifikovaní odborní elektrikári.
- ▶ Poškodený napájací kábel sa musí vymeniť za iný vhodný napájací kábel.

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia príp. poškodenia kvôli nesprávnym opravám

Použitie nesprávnych súčastí môže viesť k poraneniam osôb alebo k poškodeniu spotrebiča. Zmeny, dostavby alebo prestavby spotrebiča môžu negatívne ovplyvniť bezpečnosť.

- ▶ Pri opravách používajte len originálne náhradné diely.
- ▶ Na spotrebiči nevykonávajte žiadne zmeny alebo úpravy či prestavby.

POZOR

Nebezpečenstvo poranenia pri oprave plynových zariadení

V prípade nekompetentnosti hrozia poranenia pri demontáži.

- ▶ Práce na plynovej prípojke smie vykonávať len vyškolený odborný personál, ktorý pozná a dodržiava predpisy danej krajiny a dodatočné predpisy miestnych dodávateľov energie.

2.5 Bezpečnostné pokyny pre demontáž a odstránenie

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo poranenia pri demontáži

V prípade nekompetentnosti hrozia poranenia pri demontáži.

- ▶ Demontáž smie vykonávať len vyškolený odborný personál, ktorý pozná a dodržiava miestne predpisy a dodatočné predpisy miestnych dodávateľov elektrickej energie.
- ▶ Spotrebič bezpečne odpojte od zdroja napájania.
- ▶ Práce na elektrických komponentoch smú vykonávať len kvalifikovaní odborní elektrikári.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom následkom nesprávneho odsvorkovania

Pri nesprávnom odsvorkovaní spotrebiča hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- ▶ Spotrebič bezpečne odpojte od zdroja napájania.
- ▶ Pomocou schváleného meracieho prístroja sa ubezpečte, že spotrebič nie je pod napäťom.
- ▶ Nedotýkajte sa odkrytých kontaktov na elektrickej jednotke, pretože môžu obsahovať zvyškový náboj.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom kvôli zvyškovému náboju

Elektronické súčiastky spotrebiča môžu obsahovať zvyškový náboj a spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Nedotýkajte sa žiadnych voľných kontaktov.

POZOR

Nebezpečenstvo poranenia pri demontáži plynových zariadení

V prípade nekompetentnosti hrozia poranenia pri demontáži.

- ▶ Práce na plynovej prípojke smie vykonávať len vyškolený odborný personál, ktorý pozná a dodržiava predpisy danej krajiny a dodatočné predpisy miestnych dodávateľov energie.


3 Technické údaje

3.1 Digestor PKA3/PKA3AB


Parameter	Hodnota
Pripojovacie napätie	220 - 240 V
Frekvencia	50 - 60 Hz
Príkon (vrátane prídavného univerzálneho ventilátora)	550 W
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	482 × 540 × 176 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva a obalu)	9,25 kg
Digestor	
Výkonové stupne	1 - 9, P

Tab. 3.1 Technické údaje PKA3/PKA3AB


Rozmery spotrebiča PKA3/PKA3AB

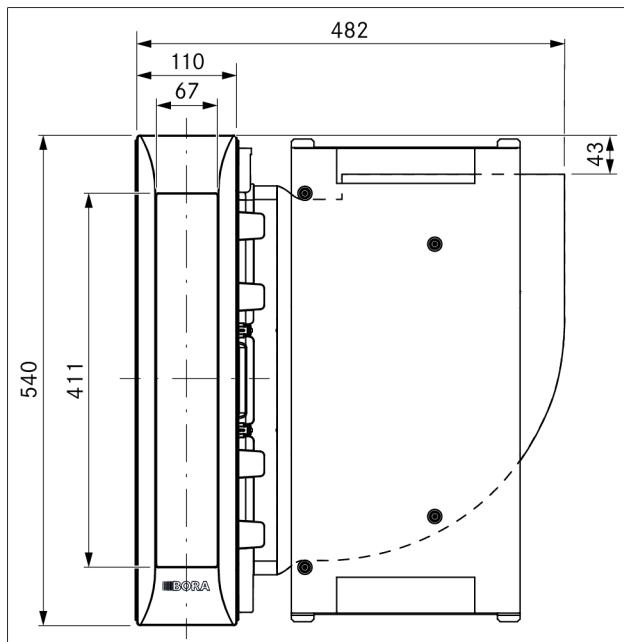


Obr. 3.1 Rozmery spotrebiča PKA3/PKA3AB, pohľad zhora

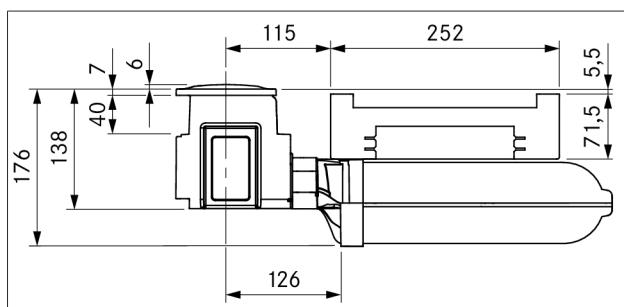

Obr. 3.2 Rozmery spotrebiča PKA3/PKA3AB, pohľad spredu

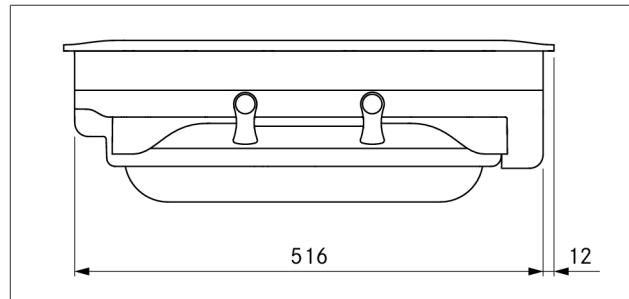

Obr. 3.3 Rozmery spotrebiča PKA3/PKA3AB, pohľad zboč

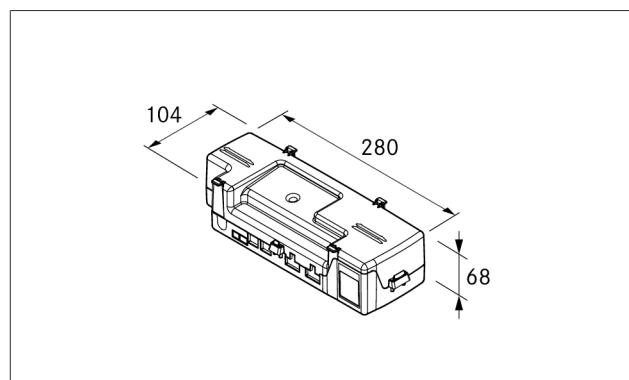


Obr. 3.4 Rozmery riadiacej jednotky

3.2 Systém digestora s integrovaným ventilátorom PKAS3/PKAS3AB


Parameter	Hodnota
Pripojovacie napätie	220 - 240 V
Frekvencia	50 - 60 Hz
Príkon (vrátane prídavného univerzálneho ventilátora)	550 W
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	468 × 540 × 199 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva a obalu)	12,5 kg
Digestor	
Výkonové stupne	1 - 9, P

Tab. 3.2 Technické údaje PKAS3/PKAS3AB


Rozmery spotrebiča PKAS3/PKAS3AB

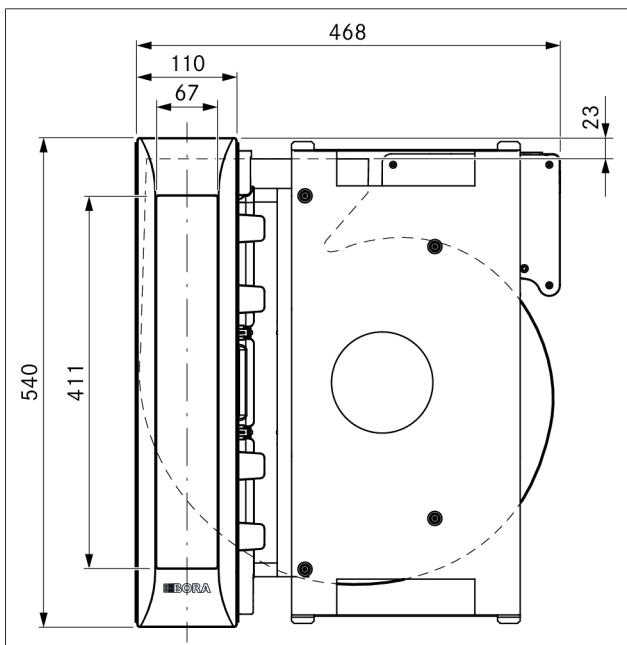

Obr. 3.5 Rozmery spotrebiča PKAS3/PKAS3AB, pohľad zhora

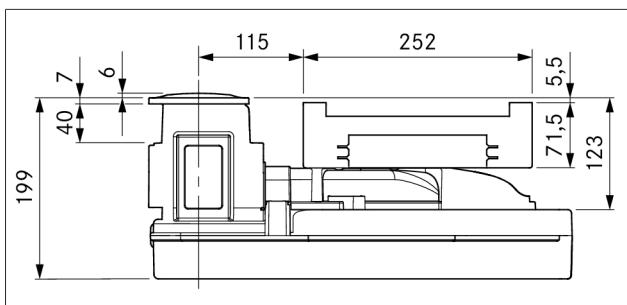

Obr. 3.6 Rozmery spotrebiča PKAS3/PKAS3AB, pohľad spredu

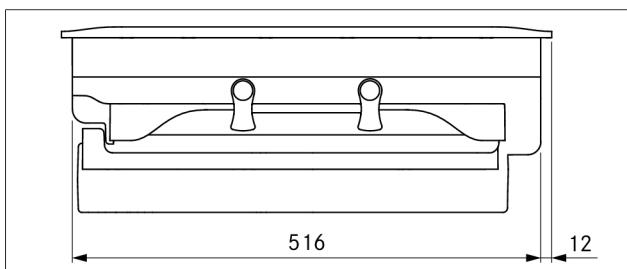

Obr. 3.7 Rozmery spotrebiča PKAS3/PKAS3AB, pohľad zboču


3.3 Varná doska s celoplošnou indukciami PKFI3

Parameter	Hodnota
Pripojovacie napätie	220 - 240 V
Frekvencia	50 - 60 Hz
Prikon	3 680 W
Istenie poistkami	1 × 16 A
Rozmery varnej dosky	370 × 540 × 52 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva a obalu)	8,1 kg
Varná doska	
Výkonové stupne	1 - 9, P
Stupeň udržiavania teploty	3
Veľkosť varnej zóny vpred	230 × 230 mm
Výkon varnej zóny vpred	2 100 W
Výkon zosilnenej úrovne výkonu varnej zóny vpred	3 680 W
Veľkosť varnej zóny vzadu	230 × 230 mm
Výkon varnej zóny vzadu	2 100 W
Výkon zosilnenej úrovne výkonu varnej zóny vzadu	3 680 W


Spotreba elektrickej energie (normatívom stanovená veľkosť hrnca)	
Varná zóna vpred	(150 mm) 185,0 Wh/kg
Varná zóna vzadu	(180 mm) 176,5 Wh/kg
Varné zóny premostené	(210 mm) 204,4 Wh/kg
Spolu (spriemerovaná)	188,6 Wh/kg

Tab. 3.3 Technické údaje PKFI3


Rozmery prístroja PKFI3

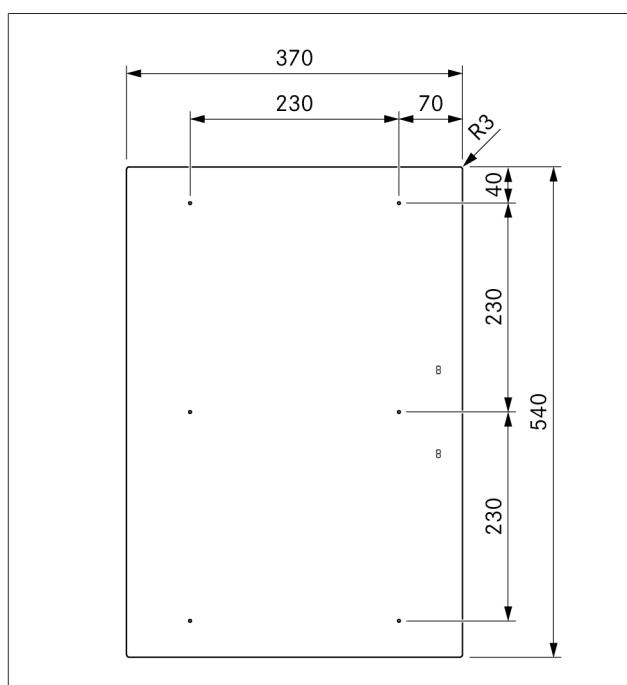


Obr. 3.8 Rozmery varnej dosky PKFI3, pohľad zhora

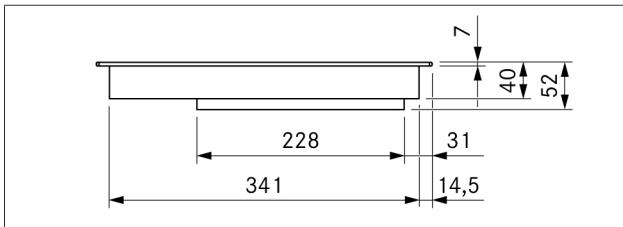

Obr. 3.9 Rozmery varnej dosky PKI3, pohľad spredu

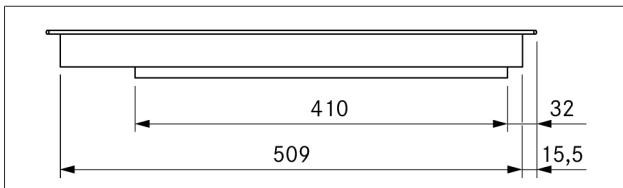

Obr. 3.10 Rozmery varnej dosky PKI3, pohľad zboču

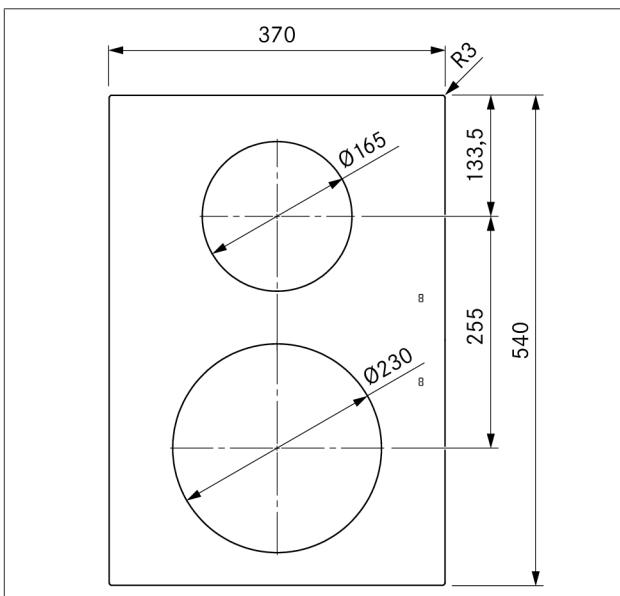Rozmery prístroja PKI3

Obr. 3.11 Rozmery varnej dosky PKI3, pohľad zhora


3.4 Indukčná varná doska PKI3

Parameter	Hodnota
Pripojovacie napätie	220 - 240 V
Frekvencia	50 - 60 Hz
Príkon	3 680 W
Istenie poistkami	1 × 16 A
Rozmery varnej dosky	370 × 540 × 52 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva a obalu)	8,0 kg
Varná doska	Hodnota
Výkonové stupne	1 - 9, P
Stupeň udržiavania teploty	3
Veľkosť varnej zóny vpredú	Ø 230 mm
Výkon varnej zóny vpredú	2 300 W
Výkon zosilnenej úrovne výkonu varnej zóny vpredú	3 680 W
Veľkosť varnej zóny vzadu	Ø 165 mm
Výkon varnej zóny vzadu	1 400 W
Výkon zosilnenej úrovne výkonu varnej zóny vzadu	2 200 W
Spotreba elektrickej energie (normatívom stanovená veľkosť hrnca)	
Varná zóna vpredú (240 mm)	162,7 Wh/kg
Varná zóna vzadu (180 mm)	169,3 Wh/kg
Spolu (spriemerovaná)	166,0 Wh/kg

Tab. 3.4 Technické údaje PKI3



Obr. 3.12 Rozmery varnej dosky PKI3, pohľad spredu

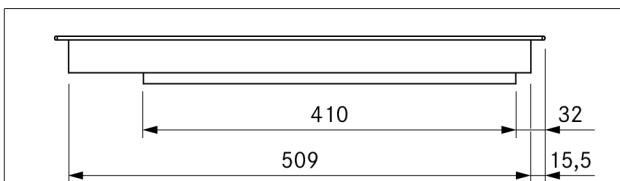


Obr. 3.13 Rozmery varnej dosky PKI3, pohľad zboču

3.5 Indukčná varná doska wok PKIW3


Parameter	Hodnota
Pripojovacie napätie	220 - 240 V
Frekvencia	50 - 60 Hz
Príkon	3 000 W
Istenie poistkami	1 × 16 A
Rozmery varnej dosky	370 × 540 × 128 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva a obalu)	9,5 kg
Varná doska	
Výkonové stupne	1 - 9, P
Stupeň udržiavania teploty	3
Veľkosť varnej zóny	Ø 310 mm
Výkon varnej zóny	2 400 W
Výkon zosilnenej úrovne výkonu varnej zóny	3 000 W

Tab. 3.5 Technické údaje PKIW3


Rozmery prístroja PKIW3

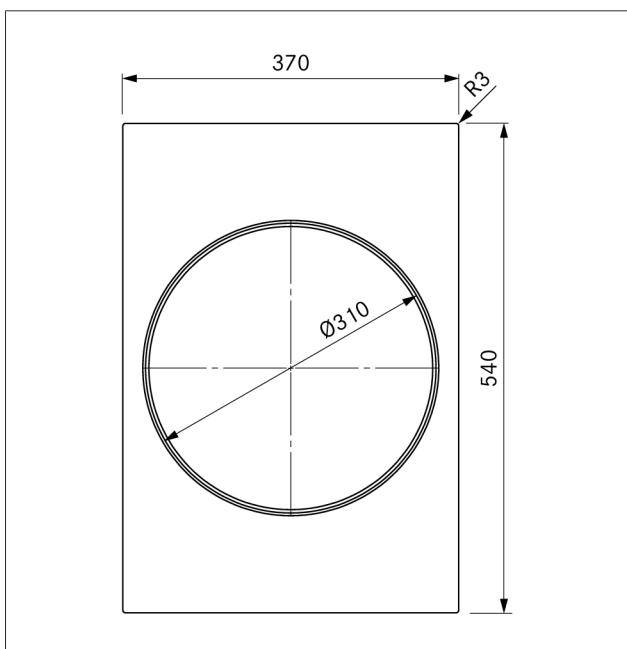

Obr. 3.14 Rozmery varnej dosky PKIW3, pohľad zhora

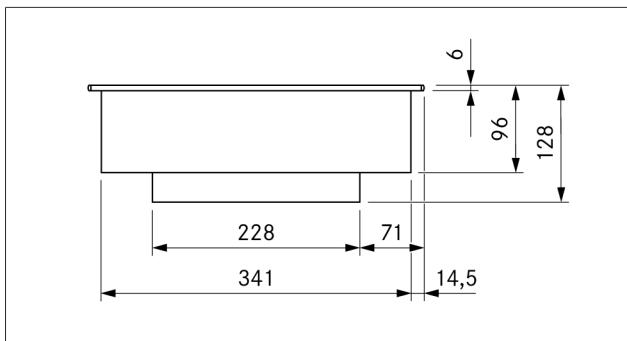

Obr. 3.15 Rozmery varnej dosky PKIW3, pohľad spredu

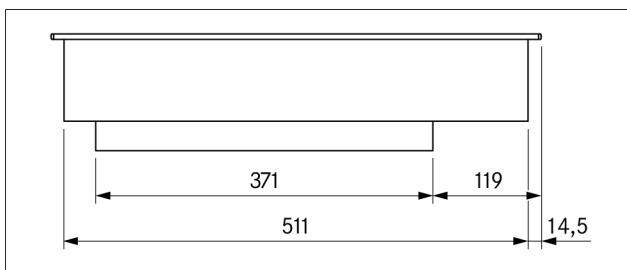


Obr. 3.16 Rozmery varnej dosky PKIW3, pohľad zboču

3.6 HiLight varná doska 3 okruhy/
2 okruhy PKC3


Parameter	Hodnota
Pripojovacie napätie	380 – 415 V 2N~
Frekvencia	50 – 60 Hz
Prikon	4 400 W
Istenie poistkami	2 × 16 A
Rozmery varnej dosky	370 × 540 × 73 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva a obalu)	8,7 kg
Varná doska	
Výkonové stupne	1-9, 2 okruhy, 3 okruhy
Stupeň udržiavania teploty	3
Veľkosť varnej zóny vpredú	Ø 120 mm
Výkon varnej zóny vpredú	800 W
Veľkosť varnej zóny vpredú, zapnutie 2 okruhov	Ø 180 mm
Výkon varnej zóny vpredú, zapnutie 2 okruhov	1 600 W
Veľkosť varnej zóny vpredú, zapnutie 3 okruhov	Ø 235 mm
Výkon varnej zóny vpredú, zapnutie 3 okruhov	2 500 W
Veľkosť varnej zóny vzadu	Ø 120 mm
Výkon varnej zóny vzadu	800 W
Veľkosť varnej zóny vzadu, zapnutie 2 okruhov	Ø 200 mm
Výkon varnej zóny vzadu, zapnutie 2 okruhov	1 900 W
Spotreba elektrickej energie (normatívom stanovená veľkosť hrnca)	
Varná zóna vpredú (240 mm)	180,1 Wh/kg
Varná zóna vzadu (210 mm)	189,0 Wh/kg
Spolu (spremerovaná)	184,6 Wh/kg

Tab. 3.6 Technické údaje PKC3


Rozmery prístroja PKC3

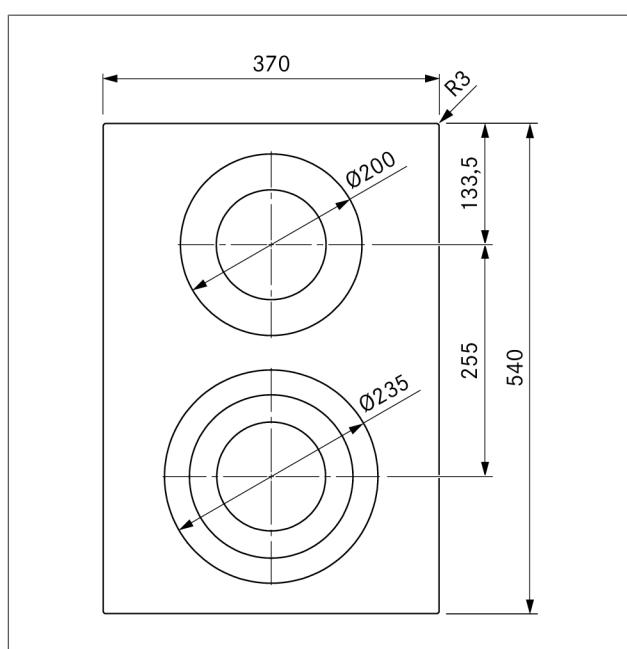


Obr. 3.17 Rozmery varnej dosky PKC3, pohľad zhora

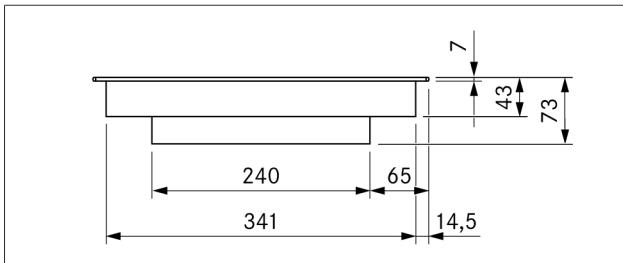

Obr. 3.18 Rozmery varnej dosky PKC3, pohľad spredu

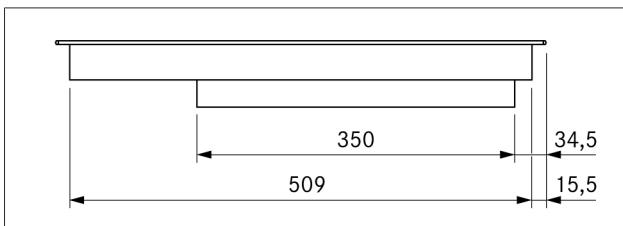

Obr. 3.19 Rozmery varnej dosky PKC3, pohľad zboču

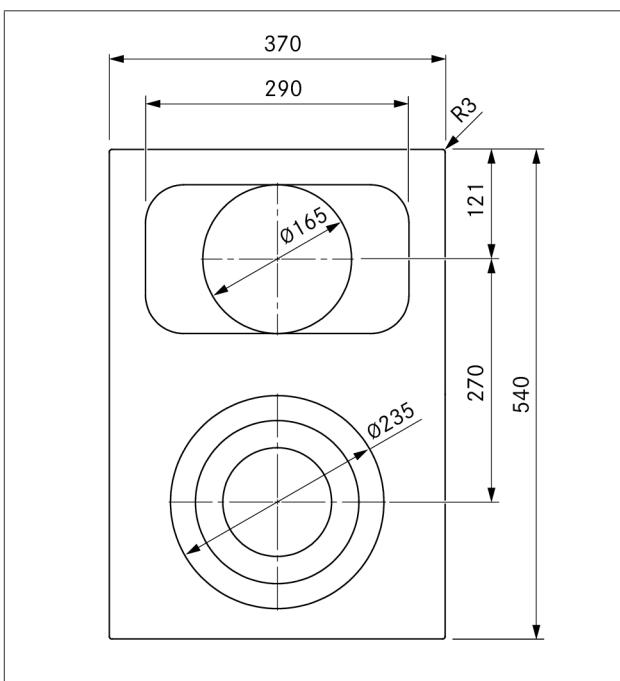
Rozmery prístroja PKCB3

Obr. 3.20 Rozmery varnej dosky PKCB3, pohľad zhora


**3.7 HiLight varná doska 3 okruhy/
pekáč PKCB3**

Varná doska	Hodnota
Pripojovacie napätie	380 – 415 V 2N~
Frekvencia	50 – 60 Hz
Príkon	5 100 W
Istenie poistkami	2 × 16 A
Rozmery varnej dosky	370 × 540 × 73 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva a obalu)	8,9 kg
Varná doska	
Výkonové stupne	1 - 9, 2-okruhová, 3-okruhová, pekáč
Stupeň udržiavania teploty	3
Veľkosť varnej zóny vpredú	Ø 120 mm
Výkon varnej zóny vpredú	800 W
Veľkosť varnej zóny vpredú, zapnutie 2 okruhov	Ø 180 mm
Výkon varnej zóny vpredú, zapnutie 2 okruhov	1 600 W
Veľkosť varnej zóny vpredú, zapnutie 3 okruhov	Ø 235 mm
Výkon varnej zóny vpredú, zapnutie 3 okruhov	2 500 W
Veľkosť varnej zóny vzadu	Ø 165 mm
Výkon varnej zóny vzadu	1 500 W
Veľkosť varnej zóny, zapnutie pekáča	290 × 165 mm
Výkon varnej zóny, zapnutie pekáča	2 600 W
Spotreba elektrickej energie (normatívom stanovená veľkosť hrnca)	
Varná zóna vpredú (240 mm)	180,6 Wh/kg
Varná zóna vzadu (180 mm)	189,5 Wh/kg
Spolu (spriemerovaná)	185,1 Wh/kg

Tab. 3.7 Technické údaje PKCB3

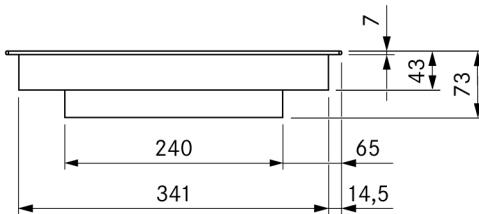

Obr. 3.21 Rozmery varnej dosky PKCB3, pohľad spredu

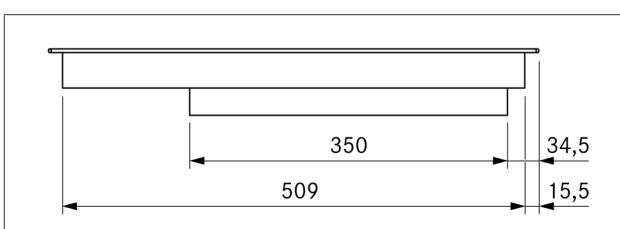


Obr. 3.22 Rozmery varnej dosky PKCB3, pohľad zboču

3.8 Hyper varná doska 1 okruh/2 okruhy PKCH3


Parameter	Hodnota
Pripojovacie napätie	380 – 415 V 2N~
Frekvencia	50 – 60 Hz
Príkon	5 100 W
Istenie poistkami	2 × 16 A
Rozmery varnej dosky	370 × 540 × 73 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva a obalu)	8,7 kg
Varná doska	
Výkonové stupne	1 – 9, Hyper-stupeň, zapnutie 2 okruhov
Stupeň udržiavania teploty	3
Veľkosť varnej zóny vpriedu	Ø 235 mm
Výkon varnej zóny vpriedu	2 100 W
Výkon Hyper stupňa	3 200 W
Veľkosť varnej zóny vzadu	Ø 120 mm
Výkon varnej zóny vzadu	800 W
Veľkosť varnej zóny vzadu, zapnutie 2 okruhov	Ø 200 mm
Výkon varnej zóny vzadu, zapnutie 2 okruhov	1 900 W
Spotreba elektrickej energie (normatívom stanovená veľkosť hrnca)	
Varná zóna vpriedu (240 mm)	175,9 Wh/kg
Varná zóna vzadu (210 mm)	189,1 Wh/kg
Spolu (spriemerovaná)	182,5 Wh/kg

Tab. 3.8 Technické údaje PKCH3


Rozmery prístroja PKCH3

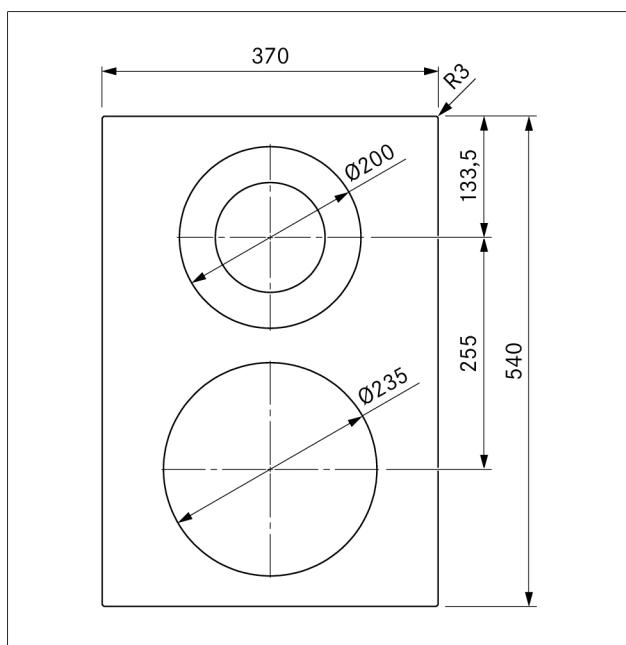

Obr. 3.23 Rozmery varnej dosky PKCH3, pohľad zhora

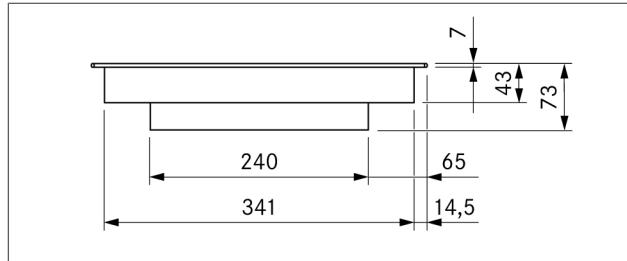

Obr. 3.24 Rozmery varnej dosky PKCH3, pohľad spredu

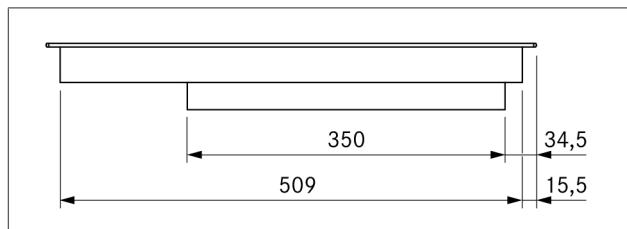


Obr. 3.25 Rozmery varnej dosky PKCH3, pohľad zboču

3.9 Tepan gril z nerezovej ocele PKT3


Parameter	Hodnota
Pripojovacie napätie	380 – 415 V 2N~
Frekvencia	50 – 60 Hz
Príkon	4 800 W
Istenie poistkami	2 × 16 A
Rozmery varnej dosky	370 × 540 × 73 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva a obalu)	15,8 kg
Varná doska	
Regulácia teplota (výkonové stupne)	80 – 250 °C (250 °C = P)
Veľkosť varnej zóny vpriedu	295 × 230 mm
Výkon varnej zóny vpriedu	2 400 W
Veľkosť varnej zóny vzadu	295 × 230 mm
Výkon varnej zóny vzadu	2 400 W
Rozsah nastavenia teploty	70 – 250 °C

Tab. 3.9 Technické údaje PKT3


Rozmery prístroja PKT3

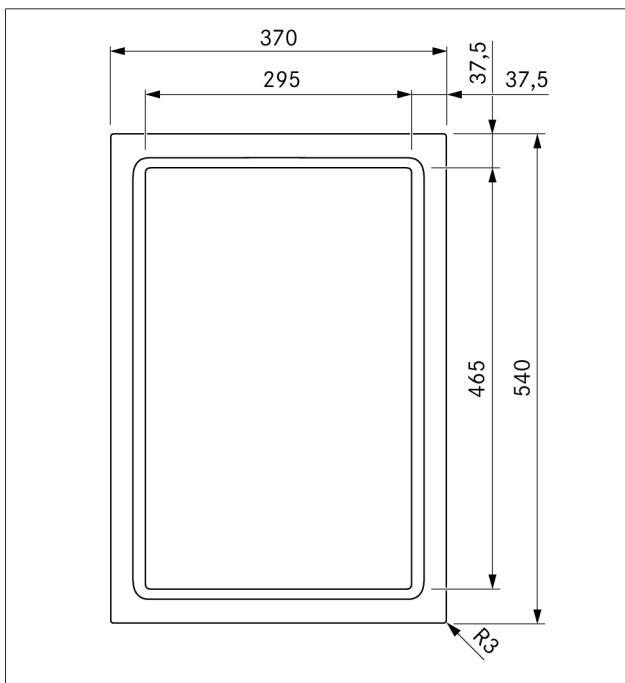

Obr. 3.26 Rozmery varnej dosky PKT3, pohľad zhora

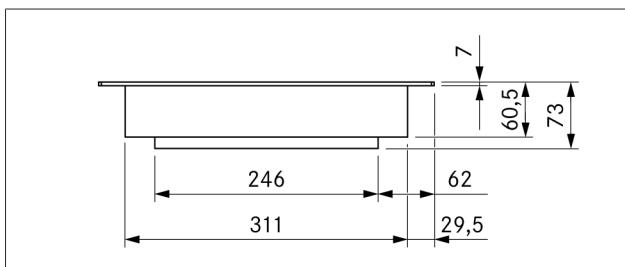

Obr. 3.27 Rozmery varnej dosky PKT3, pohľad spredu

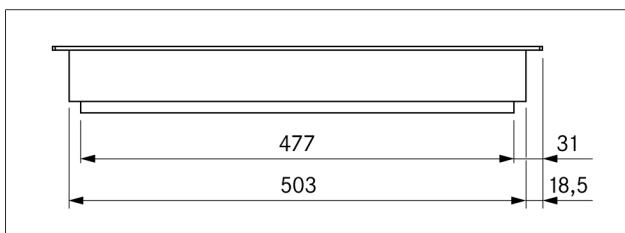


Obr. 3.28 Rozmery varnej dosky PKT3, pohľad zboču

3.10 Plynová varná doska PKG3


Parameter	Hodnota
Pripojovacie napätie	220 - 240 V
Frekvencia	50 - 60 Hz
Celkový výkon horákov	5 000 W
Prikon	20 W
Istenie poistkami	1 x 0,5 A
Plynová prípojka	Vnútorný závit 1/2 "
Rozmery varnej dosky	370 × 540 × 73 mm
Rozmery mriežky pod hrnce vysokorýchlosného horáka	270 × 270 × 25/50 mm
Rozmery mriežky pod hrnce normálneho horáka	235 × 235 × 25/50 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva a obalu)	11,5 kg
Varná doska	
Výkonové stupne	1 - 9, P
Stupeň udržiavania teploty	3
Vysokorýchlosný horák	800 - 3 000 W
Normálny horák	550 - 2 000 W
Celkové menovité hodnoty pripojenia G20/20 mbar	5 000 W 0,449 m ³ /h
Spotreba elektrickej energie varnej dosky G20/20 mbar	
Vysokorýchlosný horák	60,0 %
Normálny horák	60,0 %
Varné zóny premostené	60,0 %

Tab. 3.10 Technické údaje PKG3


Rozmery spotrebiča PKG3

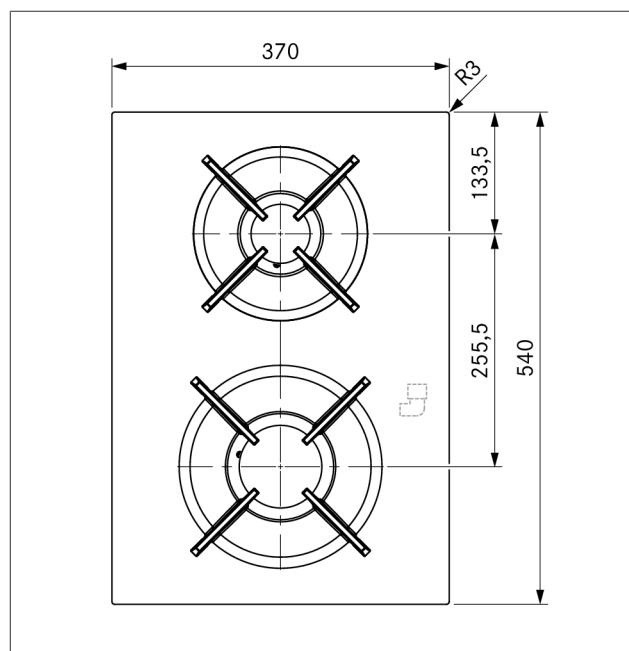

Obr. 3.29 Rozmery spotrebiča PKG3, pohľad zhora

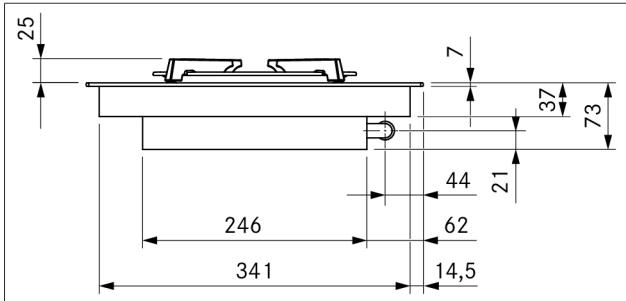

Obr. 3.30 Rozmery spotrebiča PKG3, pohľad spredu

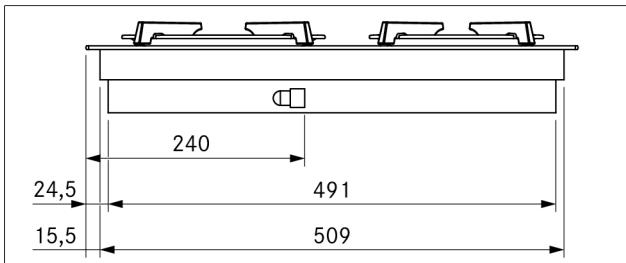


Obr. 3.31 Rozmery spotrebiča PKG3, pohľad z boku

3.11 Ovládacie koliesko


Parameter	Hodnota
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	Ø 49 mm × 92 mm

Tab. 3.11 Technické údaje ovládacieho kolieska

Rozmery ovládacieho kolieska

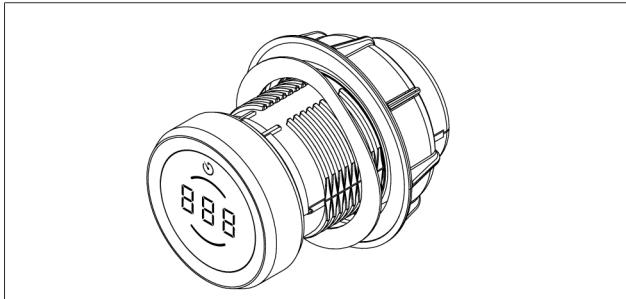

Obr. 3.32 Ovládacie koliesko

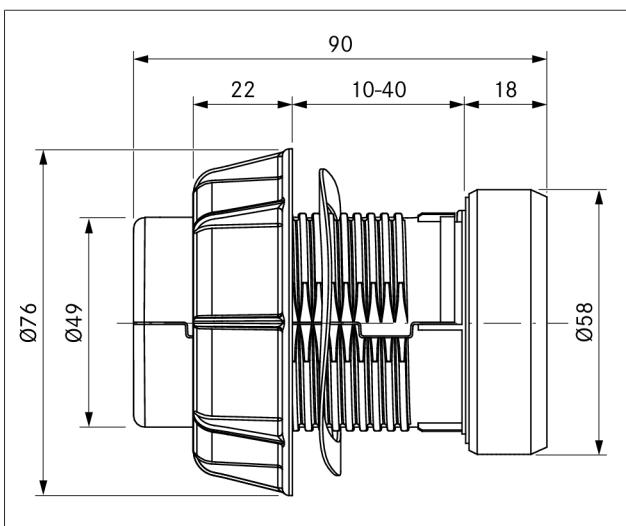

Obr. 3.33 Rozmery ovládacieho kolieska

4 Montáž

- Dodržujte všetky bezpečnostné a výstražné upozornenia (pozri "2 Bezpečnosť").
- Riadte sa dodanými návodmi výrobcu.

4.1 Všeobecné pokyny pre montáž

- i** Prístroj sa nesmie montovať nad chladiace zariadenia, umývačky riadu, sporáky, rúry na pečenie, ako ani nad práčky a sušičky.
- i** Kontaktné plochy pracovných dosiek a spojovacích lišť so stenou musia byť tepelne odolných materiálov (cca do 100 °C).
- i** Výrezy pracovných dosiek sa musia utesniť vhodnými prostriedkami proti vlhkosti prípadne opatríť tepelným oddelením (tepelná izolácia).
- i** Externé zariadenia sa smú pripájať len k na to určeným prípojkám digestora.
- i** Extrémne jasné, bodové a priamo na spotrebici nasmerované zdroje svetla môžu spôsobiť farebné rozdiely medzi spotrebiciami a treba sa im vyhnúť.

Všeobecné pokyny pre montáž varných dosiek

- Zabezpečte dostatočný prívod vzduchu pod varnou doskou.

- i** Pre trvalé zabezpečenie plného výkonu varných dosiek musí byť zabezpečené dostatočné vetranie pod varnými doskami.
- i** Výkon varných dosiek je negatívne ovplyvnený resp. varné dosky sa prehrajú, keď teplý vzduch nemôže unikať spod varných dosiek.
- i** Pri prehriatí sa výkon varnej dosky zníži príp. sa spotrebici úplne vypne.
- i** Ak je pod spotrebicom naprojektované ochranné dno kábla (dvojité dno), toto nesmie obmedzovať dostatočný prívod vzduchu.

Obmedzenie funkcie pri použití varných dosiek bez digestora

Ak sa varné dosky namontujú a prevádzkujú bez digestora, ponúkajú iba obmedzéný rozsah funkcie. Nasledujúce funkcie nie sú dostupné:

- Systémové funkcie
 - Funkcia pauzy
 - Kuchynský časovač
 - Detská poistka
- Všetky nastavenia/funkcie v konfiguračnom menu:


4.1.1 Prevádzka digestora vo variante s odvodom vzduchu a s krbom závislým od prívodu vzduchu

- i** Pri inštalácii potrubia na odvod vzduchu musia byť dodržané národné a regionálne zákony a predpisy.


- i** Musí byť zabezpečené dostatočné množstvo privádzaného vzduchu.

Krby závislé od prívodu vzduchu (napr. ohrevné telesá na plyn, olej, drevo alebo uhlí, prietokové ohreváče, teplovodné ohreváče) odoberajú vzduch na spaľovanie z miestnosti a spaliny odvádzajú von prostredníctvom systému odvodu vzduchu (napr. komín).

Ak sa digestor používa v režime odvodu vzduchu, vzduch sa odoberá z miesta montáže a susedných miestností. Bez dostatočného privádzaného vzduchu vzniká podtlak. Jedovaté plyny z komína alebo odťahovej šachty sú nasávané späť do obytných miestností.

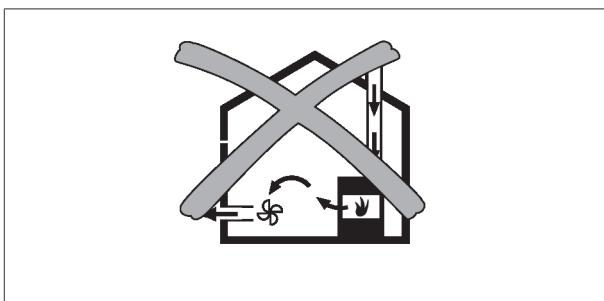

Obr. 4.1 Montáž odvodu vzduchu – neprípustná

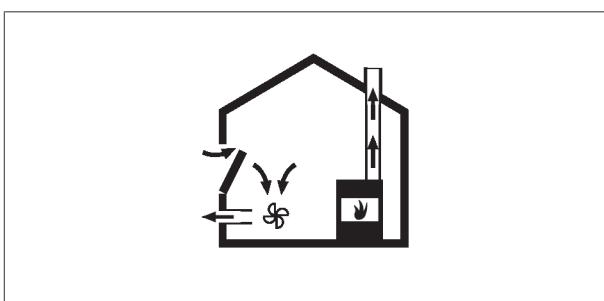

Obr. 4.2 Montáž odvodu vzduchu – správna

- Pri súčasnom používaní digestora v miestnosti s nainštalovaným krbom sa ubezpečte, že:
 - podtlak dosahuje maximálne 4 Pa (4×10^{-5} barov);
 - sa používa bezpečnostno-technické zariadenie (napr. okenný kontaktný spínač, snímač nízkeho tlaku), ktoré zabezpečí dostatočný prívod čerstvého vzduchu;
 - odvod vzduchu nie je odvádzaný komínom, ktorý slúži na odvod spalín z plynových spotrebičov alebo zariadení využívajúcich iné palivá;
 - montáž skontroloval a schválil autorizovaný odborný remeselník (napr. kominár).
 - pri použíti okenného kontaktného spínača sú zabudované výlučne spotrebiče, ktoré vyhovujú požiadavkám normy IEC 60730-1:2013 + AMD1:2015 alebo EN 60730-1:2016 (alebo novšiemu zneniu smernice IEC alebo EN) pre regulačné a riadiace prístroje typu 2 (napr. okenný kontaktný spínač UFKS).

- i** Nesmú sa montovať žiadne okenné kontaktné spínače na odpojenie riadiacej jednotky od napájania (odpojenie fáz). Smie sa používať výlučne rozhranie Home In

- i** Ak sa digestor používa výlučne v recirkulačnom režime, je možná prevádzka s otvoreným krbom bez dodatočných bezpečnostno-technických opatrení.

4.2 Kontrola rozsahu dodávky

Kontrola rozsahu dodávky

- Rozsah dodávky skontrolujte na úplnosť a poškodenie.
- Okamžite informujte Servisný tím BORA, keď časti dodávky chýbajú alebo sú poškodené.
- Poškodené diely v žiadnom prípade nemontujte.
- Prepravné obaly zlikvidujte podľa predpisov (pozri "5 Vyradenie z prevádzky, demontáž a likvidácia").

4.2.1 Rozsah dodávky odsávača

Rozsah dodávky	Počet
Návod na obsluhu	1
Návod na montáž	1
Digestor	1
Súprava podložiek pre vyrovnanie výšky	1
Montážne svorky	4
Ovládacie koliesko	1
Tukový filter z nerezovej ocele	1
Filtračná nádoba	1
Údržbová vaňa	1
Klapka uzáveru	1
Napájacie vedenie	1
Kábel ovládacieho kolieska	1
Dodatočný rozsah dodávky PKA3/PKA3AB	
Komunikačné vedenie CAT 5e	1
Riadiaca jednotka	1
Potrubný prvok	1
Tesnenie	1

Tab. 4.1 Rozsah dodávky

4.2.2 Rozsah dodávky varných dosiek

Rozsah dodávky	Počet
Návod na obsluhu	1
Návod na montáž	1
Varná doska	1
Súprava podložiek pre vyrovnanie výšky	1
Upevňovacie skrutky	4
Montážne svorky	4
Ovládacie koliesko	2
Kábel ovládacieho kolieska	2
Komunikačné vedenie varnej dosky - digestora	1
Dodatočný rozsah dodávky Tepan	
Tepan škrabka	1
Dodatočný rozsah dodávky plynovej varnej dosky	
Liatinové mriežky pod hrnce	2
Súprava trysiek na zemný plyn G20/20 mbar	1
PKGDS2020	
Prechodový kus cylindrický-kónický	1
Tesnenie	1

Tab. 4.2 Rozsah dodávky

4.3 Náradie a pomôcky


Pre odbornú montáž varnej dosky potrebujete okrem iného nasledujúci nástroj:

- ceruzku
- meracie pásmo alebo skladací meter
- vŕtačku alebo akumulátorovú vŕtačku
- vŕtačku s vrtákom Forstner Ø 50 mm
- Čierna žiaruvzdorná silikónová tesniaca hmota
- plochý skrutkovač
- Skrutkovač/klúč s vnútorným šesthranom (Torx) 10
- Skrutkovač/klúč s vnútorným šesthranom (Torx) 20

4.4 Pokyny pre montáž

4.4.1 Montážne vzdialenosťi

- Dodržte potrebný voľný priestor okolo výrezu pracovnej dosky.

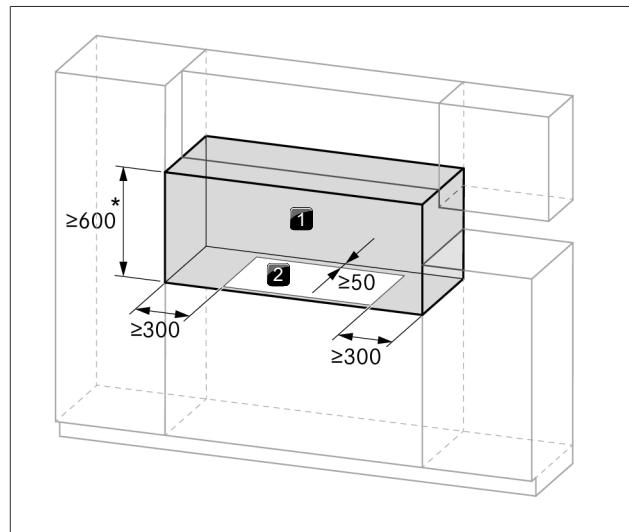


Obr. 4.3 Potrebný voľný priestor

[1] Potrebný voľný priestor


[2] Výrez pracovnej dosky

[*] 650 mm pri plynových varných doskách

4.4.2 Minimálne montážne rozmery

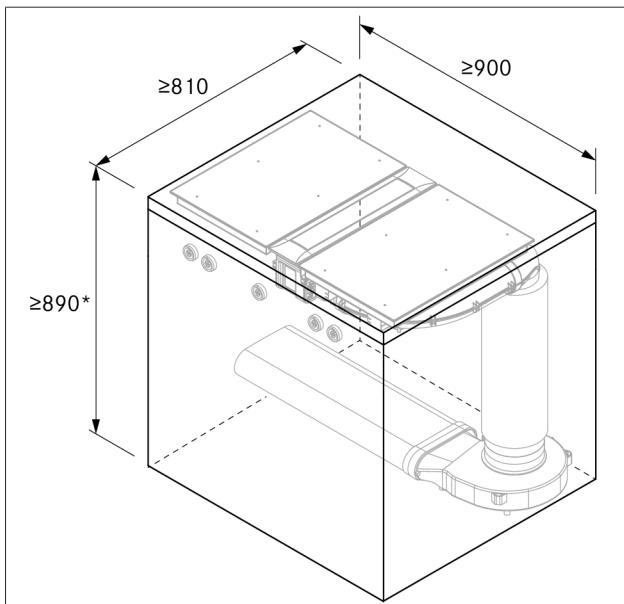

Obr. 4.4 Minimálne montážne rozmery PKA3/PKA3AB pri štandardnej konštrukcii

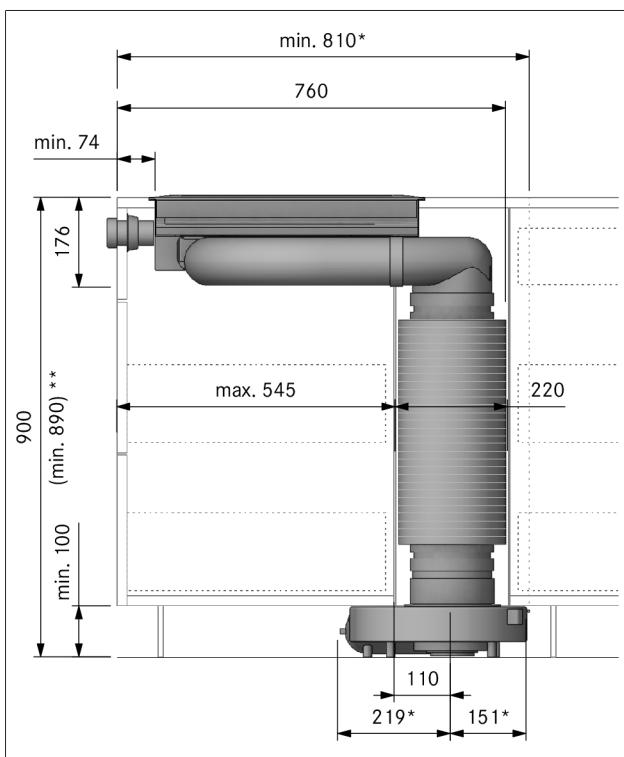

Obr. 4.5 Montážne rozmery spotrebiča PKA3/PKA3AB s okrúhlym zvukovým tlmičom pri štandardnej konštrukcii

4.4.3 Pracovná doska

- ▶ Vyhotovte výrez pracovnej dosky pri zohľadnení zadaných rozmerov výrezu.
- ▶ Zabezpečte odborné utesnenie rezných plôch pracovnej dosky.
- ▶ Dodržujte pokyny výrobcu pracovnej dosky.

4.4.4 Kuchynský nábytok


- V oblasti výrezu pracovnej dosky podľa možnosti odstráňte prípadné priečky nábytku.
- Pod varnou doskou nie je potrebné dvojité dno. Pokiaľ je naprojektované ochranné dno kábla (dvojité dno), musí byť dodržané nasledovné:
 - Kvôli údržbárskym prácam musí byť vyberateľné.
 - Pre dostatočné vetranie varnej dosky musí byť dodržaná minimálna vzdialenosť 15 mm k spodnej hrane digestora.
- Zásuvky príp. police v spodnej skrinke musia byť vyberateľné.
- Pre správnu montáž sa v závislosti od situácie na mieste montáže musia skrátiť priečadky spodnej skrine.

4.4.5 Špeciálne montážne pokyny pre plynovú varnú dosku

- i** Pripojenie varnej dosky k plynovému vedeniu s predradeným uzatváracím kohútikom musí byť vykonané v súlade s príslušnými platnými predpismi.
- i** Pripojenie medzi plynovou varnou doskou a plynovou prípojkou musí byť pripravené na mieste montáže.
- i** Hadicové vedenie musí byť uložené tak, aby nebolo vystavené žiadnym deformáciám, prehnutiu ani odieraniu.
- i** Pripojenia uzatváracieho kohútika a prívodného plynového vedenia musia byť prístupné.
- i** Regulátor tlaku musí vyskakovovať nastavenému druhu plynu a nastavenému tlaku plynu a spĺňať miestne a zákonné požiadavky.
- i** Hadicové vedenie plynovej prípojky sa nesmie dostať do kontaktu s dymom alebo vývodom dymovodu rúry.
- i** Hadicové vedenie sa nesmie dotýkať horúcich povrchov varnej dosky alebo iných zariadení.

Umiestnenie plynovej varnej dosky s dvomi digestormi

Ak sa plynová varná doska používa pri montážnom variante s dvomi digestormi, musí sa namontovať na bok. Pri montáži medzi digestory môže dôjsť k negatívному vplyvu na plamene kvôli obojstrannému ľahu vzduchu.

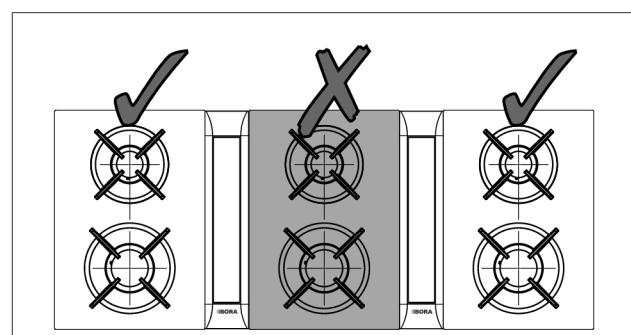


Obr. 4.6 Umiestnenie plynovej varnej dosky s dvomi digestormi

Prívod vzduchu plynovej varnej dosky


Pre dostatočný prívod vzduchu sa v prednej časti kuchynského nábytku je potrebný prierez otvoru minimálne 50 cm^2 alebo prierez otvoru minimálne 150 cm^2 v oblasti podstavca.

► Zabezpečte dostatočný prívod vzduchu pod varnou doskou.

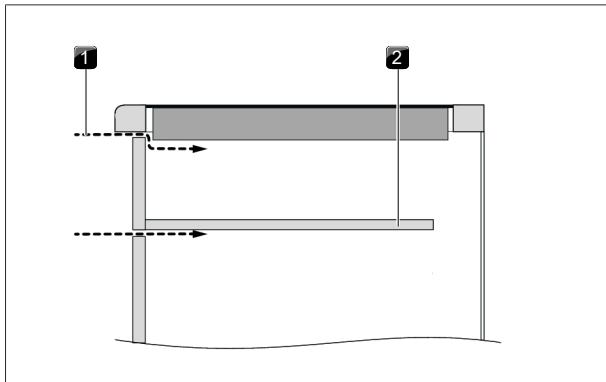

Obr. 4.7 Prívod vzduchu cez prednú časť korpusu

- [1] Prívod vzduchu cez prednú časť korpusu (prierez otvoru $\geq 50 \text{ cm}^2$)
- [2] Voliteľné ochranné dno kábla (skrátené)

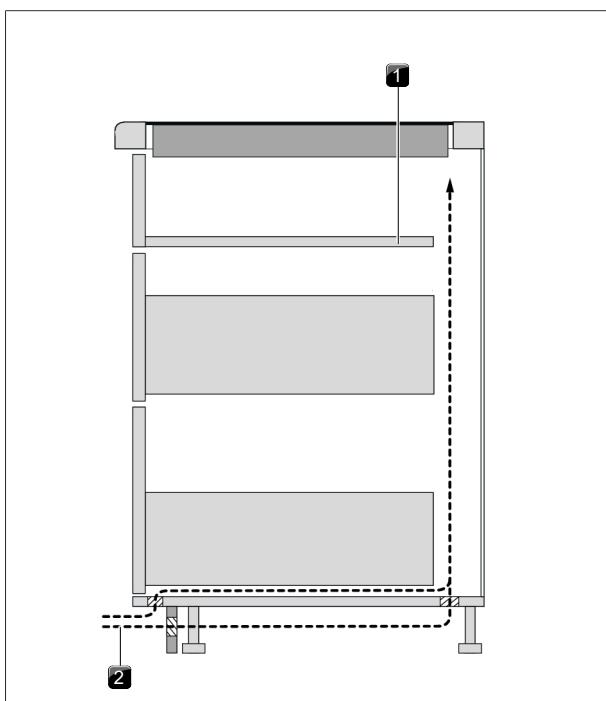

Obr. 4.8 Prívod vzduchu v oblasti podstavca


- [1] Voliteľné ochranné dno kábla (skrátené)
- [2] Prívod vzduchu cez oblasť podstavca (prierez otvoru $\geq 150 \text{ cm}^2$)

4.4.6 Spätné prúdenie recirkulovaného vzduchu

Pri systémoch s recirkuláciou musí byť v kuchynskom nábytku vytvorený otvor spätného prúdenia, aby vyčistený recirkulovaný vzduch vedený z kuchynského nábytku späť do miestnosti. Otvor spätného prúdenia je možné vytvoriť cez skrátený panel podstavca. Tiež je možné použiť lamelový podstavec s minimálne zodpovedajúcim prierezom otvoru.

► Skráťte výšku panela podstavca alebo vytvorte v podstavci príslušné otvory.

► Prierez otvoru spätného prúdenia sa musí vyhotoviť s $\geq 500 \text{ cm}^2$ ($\geq 1000 \text{ cm}^2$ pri plynových spotrebičoch) na každý digestor.

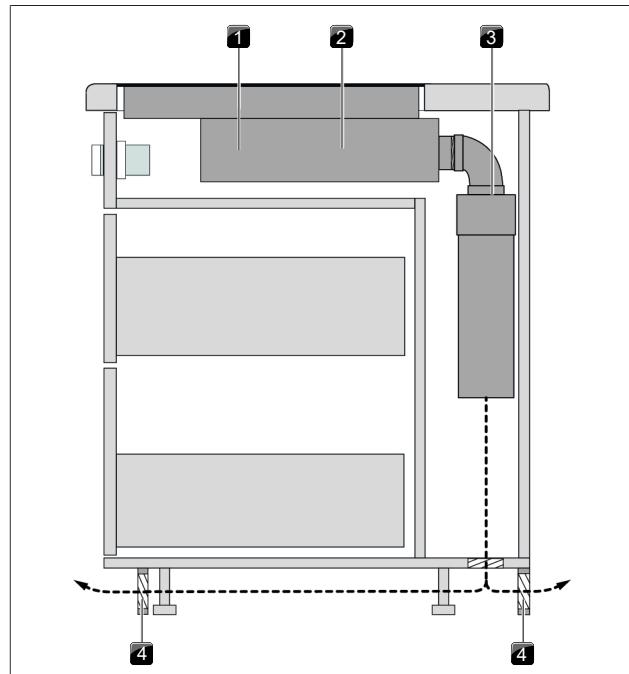

Obr. 4.9 Príklad plánovania spätného prúdenia recirkulovaného vzduchu

- [1] Varná doska
- [2] Digestor
- [3] Skrinka na čistenie vzduchu
- [4] Otvor spätného prúdenia

Ak sa v recirkulačnom režime namontuje viac digestorov, otvory spätného prúdenia sa musia rozšíriť.

Príklad: 2 recirkulačné systémy = $2 \times (> 500 \text{ cm}^2)$


Príklad: 2 recirkulačné systémy s plynovou doskou = $2 \times (> 1000 \text{ cm}^2)$

i Pokiaľ by plameň zhasol, vyskytlo sa zvyšené oneskorenie plameňa a/alebo by vzor plameňa nebol správny (napr. tvorba sadzí, zášľah plameňa,...), otvor spätného prúdenia sa musí zväčšiť.

4.5 Rozmery výrezu


4.5.1 Presah pracovnej dosky

Pri vyhotovení výrezu pracovnej dosky dajte pozor na presah pracovnej dosky x. Platí pre zapustenú montáž a pre montáž na povrch.

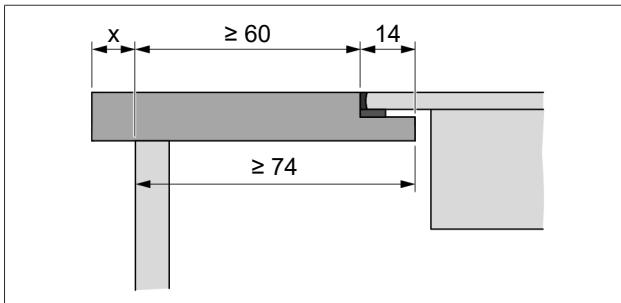


Obr. 4.10 Presah pracovnej dosky

4.5.2 Zapustená montáž

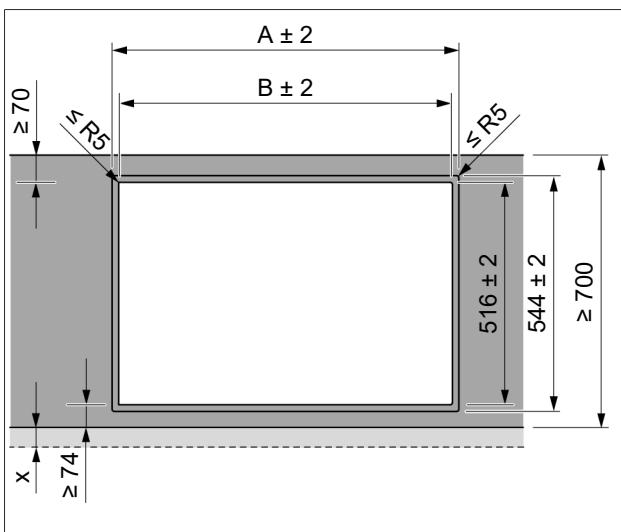

Obr. 4.11 Rozmery výrezu pre zapustenú montáž

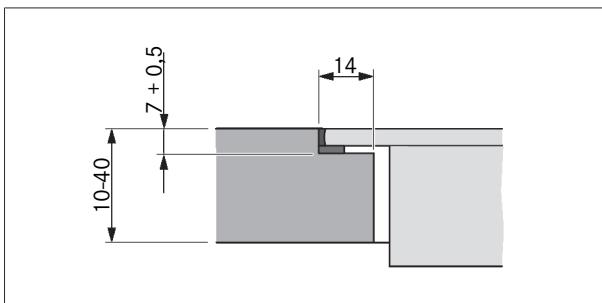


Obr. 4.12 Rozmery drážky pre zapustenú montáž


Varná doska/digestor	A v mm	B v mm
1/0	374	346
1/1	485	457
2/1	856	828
3/2	1338	1310
4/2	1709	1681

Tab. 4.3 Rozmery výrezu pre kombináciu spotrebičov pri zapustenej montáži

4.5.3 Montáž na povrch

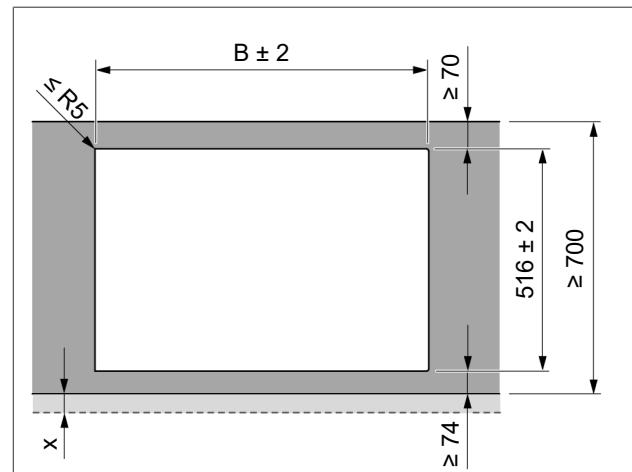

Obr. 4.13 Rozmery výrezu pre montáž na povrch

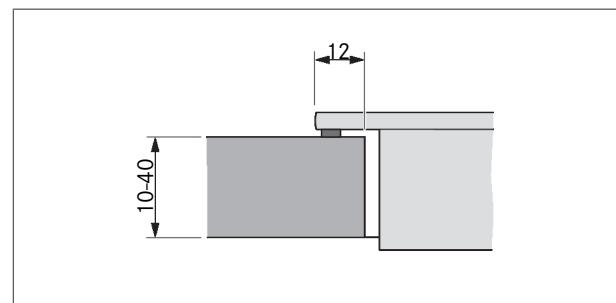


Obr. 4.14 Rozmer podpory pre montáž na povrch

Varná doska/digestor	B v mm
1/0	346
1/1	457
2/1	828
3/2	1310
4/2	1681

Tab. 4.4 Rozmery výrezu pre kombináciu spotrebičov pri montáži na povrch


4.6 Montáž ovládacích koliesok

► Predvŕťte všetky otvory, aby ste zabránili vytrhnutiu dosky ovládacieho panela.

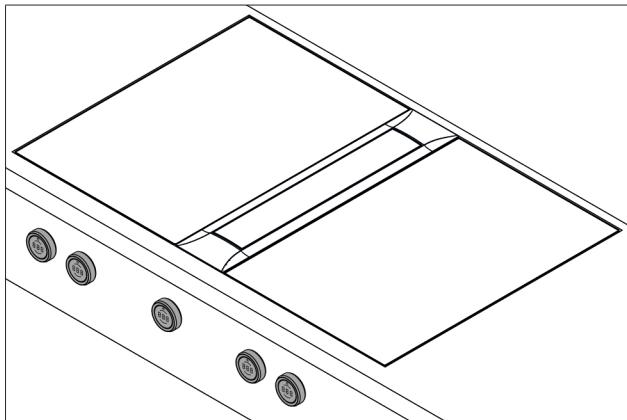

Obr. 4.15 Ovládacie koliesko v namontovanom stave


4.6.1 Otvor dosky ovládacieho panela digestora

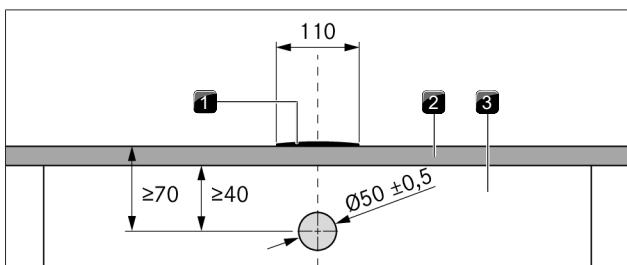

Obr. 4.16 Vŕtacia šablóna otvoru dosky ovládacieho panela digestora

- [1] Digestor
- [2] Pracovná doska
- [3] Doska ovládacieho panela


4.6.2 Otvory dosky ovládacieho panela varných dosiek

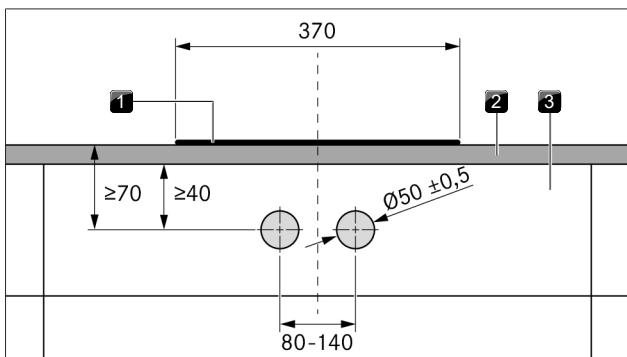

Obr. 4.17 Vŕtacia šablóna otvorov dosky ovládacieho panela varných dosiek

- [1] Varná doska
- [2] Pracovná doska
- [3] Doska ovládacieho panela


Varná doska wok s 1 ovládacím kolieskom

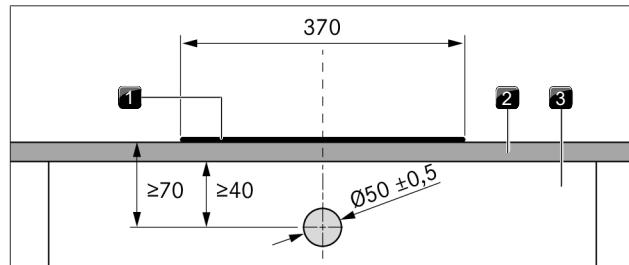

Obr. 4.18 Vŕtacia šablóna otvorov dosky ovládacieho panela varnej dosky wok s 1 ovládacím kolieskom


- [1] Varná doska wok PKIW3
- [2] Pracovná doska
- [3] Doska ovládacieho panela

4.6.3 Príklady otvorov dosky ovládacieho panela

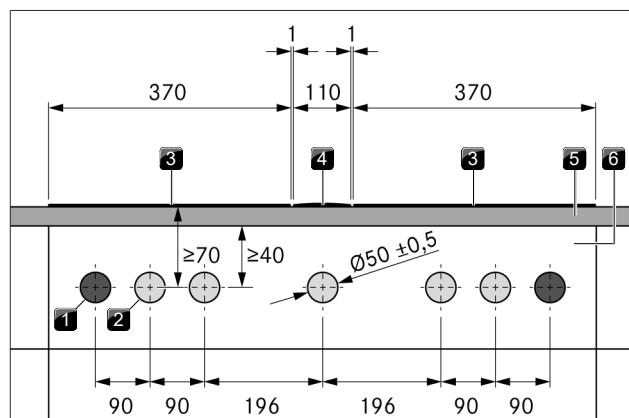

Obr. 4.19 Vŕtacia šablóna otvorov dosky ovládacieho panela pre 2 varné dosky, 1 digestor a 2 zásuvky

- [1] Otvory pre zásuvky (2x zvonku)
- [2] Otvory pre ovládacie koliesko (5x)
- [3] Varná doska (2x)
- [4] Digestor
- [5] Pracovná doska
- [6] Doska ovládacieho panela

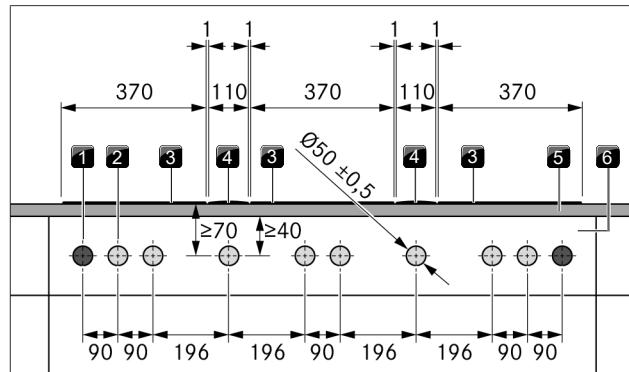


Obr. 4.20 Vŕtacia šablóna otvorov dosky ovládacieho panela pre 3 varné dosky, 2 digestory a 2 zásuvky

- [1] Otvory pre zásuvky (2x zvonku)
- [2] Otvory pre ovládacie koliesko (8x)
- [3] Varná doska (3x)
- [4] Digestor (2x)
- [5] Pracovná doska
- [6] Doska ovládacieho panela

4.6.4 Montáž ovládacieho kolieska


- Stiahnite ovládací prstenec.
- Odkrútkujte univerzálnu maticu.
- Stiahnite vlnitú pružinu.
- Prestrčte teleso kolieska spredú cez otvor v doske ovládacieho panela.
- Nasuňte vlnitú pružinu zozadu na teleso kolieska.
- Vlnitá pružina sa nesmie používať pri oceľových predkoch.
- Naskrutkujte univerzálnu maticu zozadu na teleso kolieska a zľahku ju utiahnite.
- Teleso kolieska vodorovne vyrovnejte.
- Pevne utiahnite univerzálnu maticu.
- Vlnitá pružina musí byť naplocho stlačená.
- Odstráňte nálepku.
- Ovládací prstenec nasuňte na teleso kolieska.

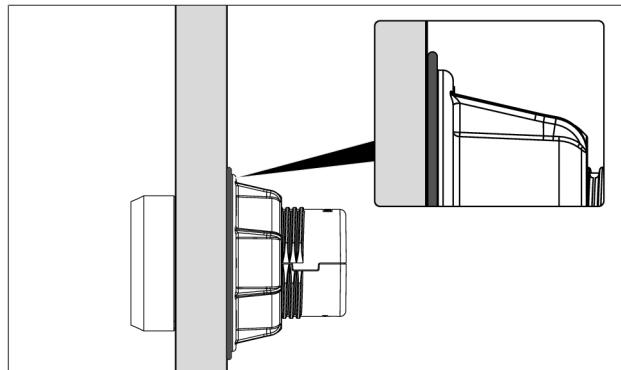

Obr. 4.23 Vlnitá pružina po dokončenej montáži


4.7 Varianty projektovania PKA3 / PKA3AB

S digestorm PKA3/PKA3AB máte možnosť, v závislosti od požiadavky, vyhotoviť vedenie vzduchu buď smerom doľava alebo doprava. Vďaka predmontovanej potrubnej kolenovej priechodke alebo priamej priechodke (je súčasťou dodávky) je vedenie vzduchu možné vyhotoviť buď v 90° uhle smerom dozadu alebo priamo nabok. Pri použítií priamej potrubnej priechodky sa vyžaduje dodatočné tesnenie plochého potrubia EFD (nie je súčasťou dodávky). Digestor sa dodáva s predmontovanou, doprava vedenou potrubnou kolenovou priechodkou.

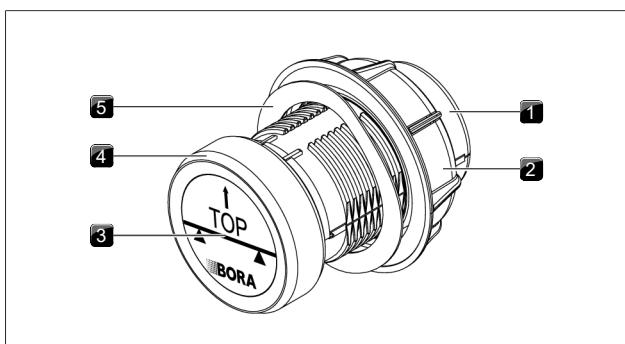

Obr. 4.21 Konštrukcia ovládacieho kolieska

- [1] Teleso kolieska
- [2] Univerzálna matica
- [3] Nálepka
- [4] Ovládací prstenec
- [5] Vlnitá pružina

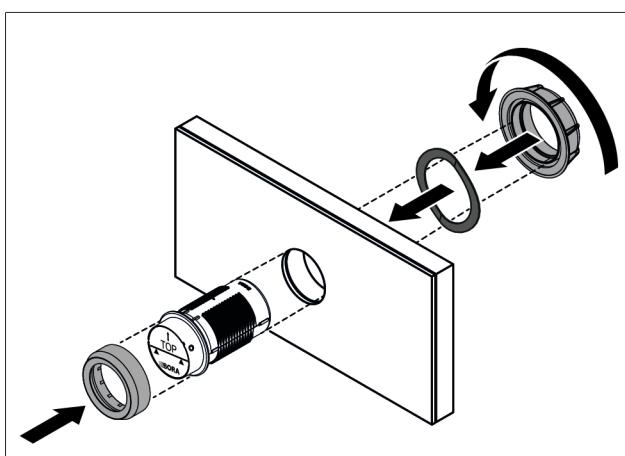


Obr. 4.22 Montáž ovládacieho kolieska

4.7.1 Vedenie vzduchu, bočne priamo

Pri bočnom priamom vedení vzduchu je tiež možná montáž otočená o 180°. Krycí rám musí byť kvôli tomu tiež otočený.


- Povoľte skrutku Torx, ktorou je prídržný plech upevnený na kolenovej potrubnej priechodke.
- Povoľte 2 skrutky Torx, ktorými je prídržný plech upevnený na adaptérovom potrubnom prvku.
- Odoberte prídržný plech.

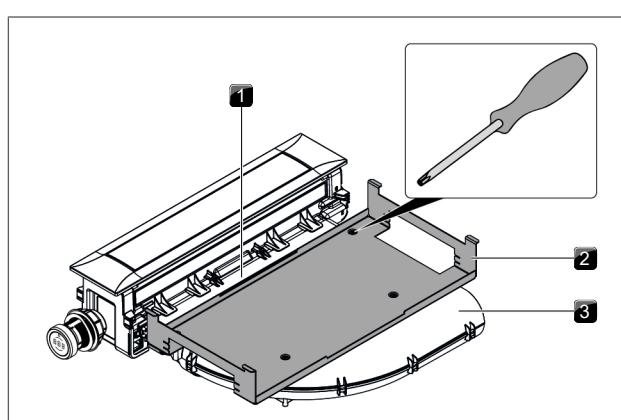

Obr. 4.24 Odstránenie prídržného plechu

- [1] Adaptérový potrubný prvek
- [2] Prídržný plech
- [3] Kolenová potrubná priechodka


- Uvoľnite kolenovú potrubnú priechodku od adaptérového potrubného prvku.
- Kvôli tomu skrutkovačom opatrné nadvihnite spoj.
- Stiahnite kolenovú potrubnú priechodku.
- Krycí rám prípadne otočte o 180°.

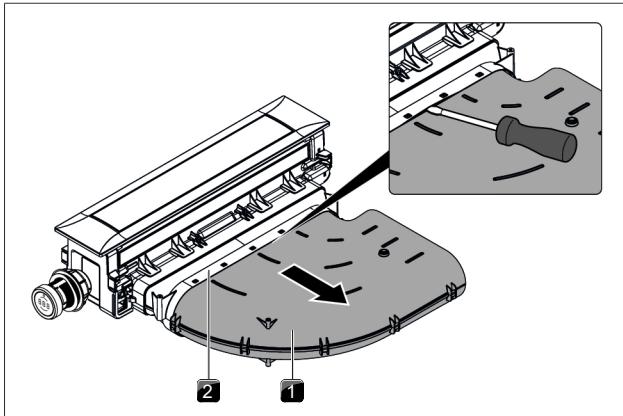

Obr. 4.25 Demontáž kolenovej potrubnej priechodky

- [1] Kolenová potrubná priechodka
- [2] Adaptérový potrubný prvok

- ▶ Nasuňte priamu potrubnú priechodku na adaptérový potrubný prvok, kým upevňovacie výstupky nezapadnú.
- ▶ Ubezpečte sa, či sa medzi komponentmi nevytvorili vzduchová medzera.
- ▶ Upevnite prídržný plech len s 2 skrutkami k adaptérovému potrubnému prvku.

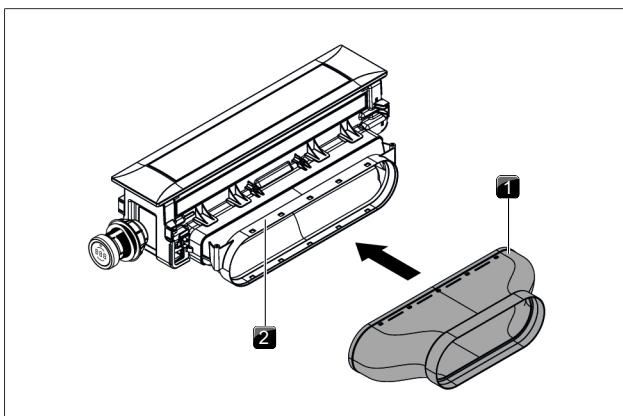


Obr. 4.26 Montáž priamej potrubnej priechodky

- [1] Priama potrubná priechodka
- [2] Adaptérový potrubný prvok

4.7.2 Vedenie vzduchu doľava

Digestor PKA3/PKA3AB sa dá namontovať otočený o 180°, čím bude vedenie vzduchu realizované doľava.


- ▶ Demontujte prídržný plech a kolenovú potrubnú priechodku.
- ▶ Otočte krycí rámu o 180°.
- ▶ Otočte kolenovú potrubnú priechodku.
- ▶ Nasuňte otočenú kolenovú potrubnú priechodku znova na adaptérový potrubný prvok, kým upevňovacie výstupky nezapadnú.

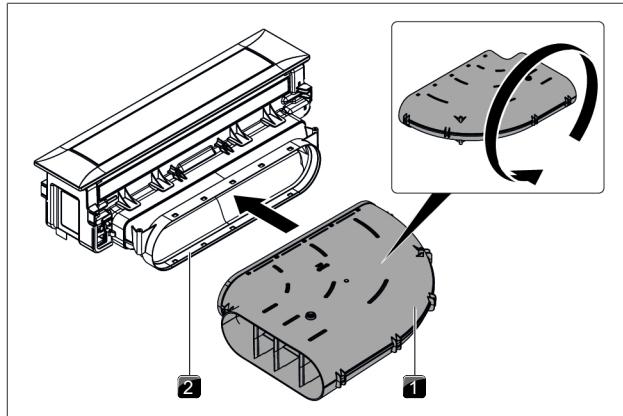

Obr. 4.27 Otočenie kolenovej potrubnej priechodky

- [1] Kolenová potrubná priechodka
- [2] Adaptérový potrubný prvok

- ▶ Ubezpečte sa, či sa medzi komponentmi nevytvorili vzduchová medzera.
- ▶ Upevnite prídržný plech.

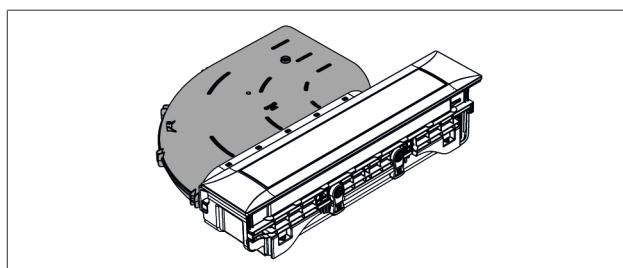


Obr. 4.28 Vedenie vzduchu doľava s kolenovou potrubnou priechodkou

4.7.3 Otočenie krycieho rámu o 180°


Pre napravenie vyrovnania krycieho rámu musí byť ten prípadne otočený o 180°.

- ▶ Otočte digestor a opatrne ho položte pohľadovou plochou na mäkký podklad (napr. deka).
- ▶ Skrutkovačom opatrne uvoľnite prídržné svorky (18x).

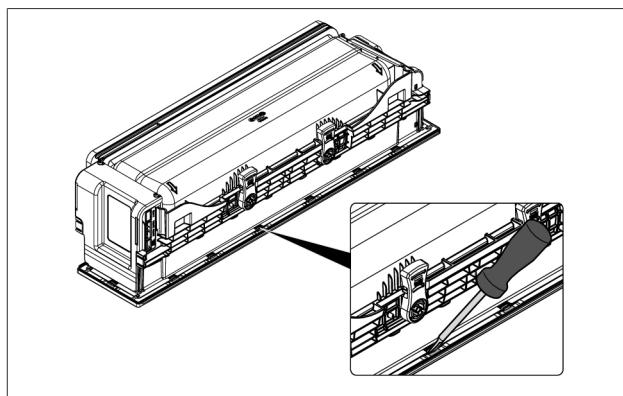


Obr. 4.29 Demontáž krycieho rámu

- ▶ Otočte digestor a odoberte krycí rám.
- ▶ Otočte krycí rámu o 180°.
- ▶ Nasadte krycí rám znova na digestor.
- ▶ Dbajte na to, aby prídržné svorky zapadli.

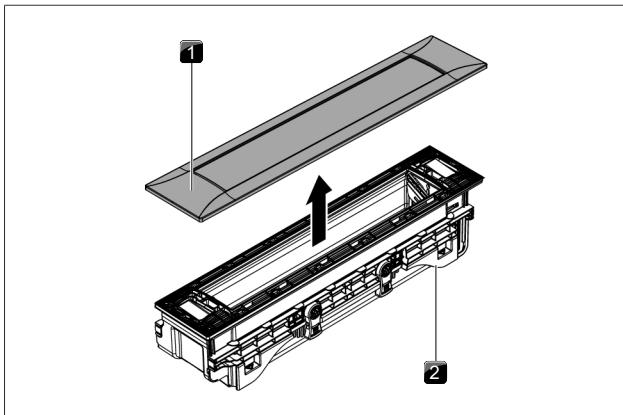

- [1] Podložka pre nastavenie výšky
[2] Digestor

► Pri montáži je digestor potrebné namontovať o 0,5 mm vyššie ako varné dosky.

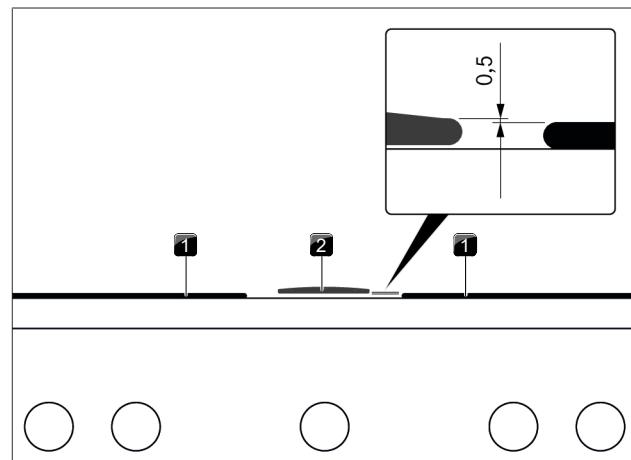


4.8 Montáž digestora

Medzi vstavanými spotrebičmi je stanovená medzera jeden milimetr. Po obvodu vstavaných spotrebičov je stanovená medzera dva milimetre.

4.8.1 Prispôsobenie digestora



- Digestor nasadte do stredu pripraveného výrezu pracovnej dosky.
► Digestor presne vyrovajte.

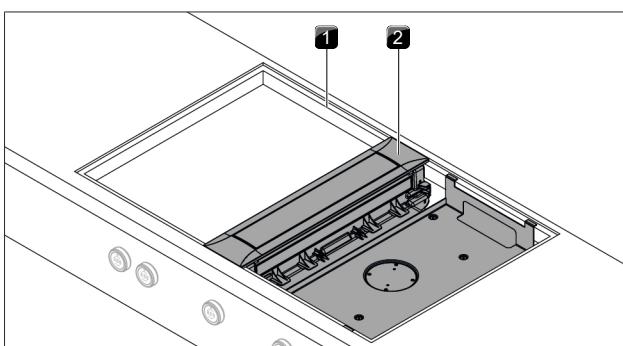


Príprava montážnych svoriek

Digestor sa upevní pomocou štyroch dodaných montážnych svoriek. Značky na montážnych svorkách uvádzajú, ktorá strana sa použije pre montáž na povrch a ktorá pre zapustenú montáž. Označenie znázorňuje značku rezu vhodnú k hrúbke pracovnej dosky.

- V prípade potreby skráťte montážne svorky v závislosti od hrúbky pracovnej dosky.
► Kvôli tomu orežte montážne svorky na vhodnej značke rezu pomocou orezávača.
► V závislosti od typu montáže otočte montážne svorky doľava alebo doprava (zapustená montáž príp. montáž na povrch).

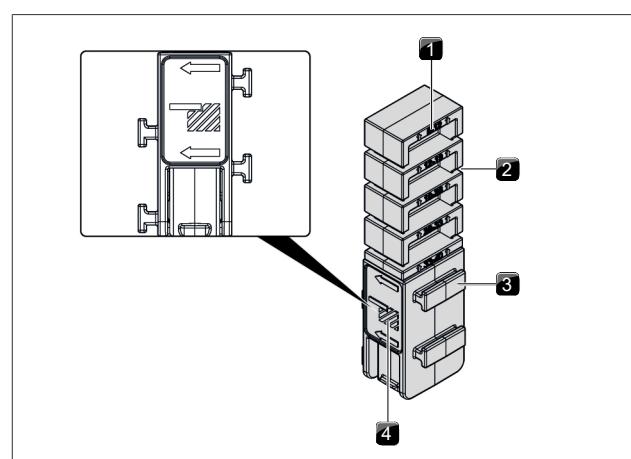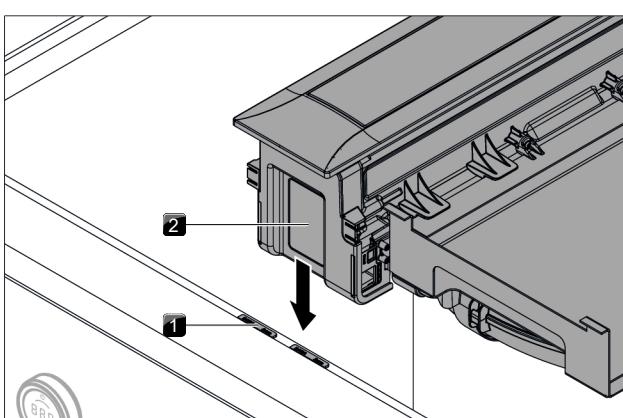

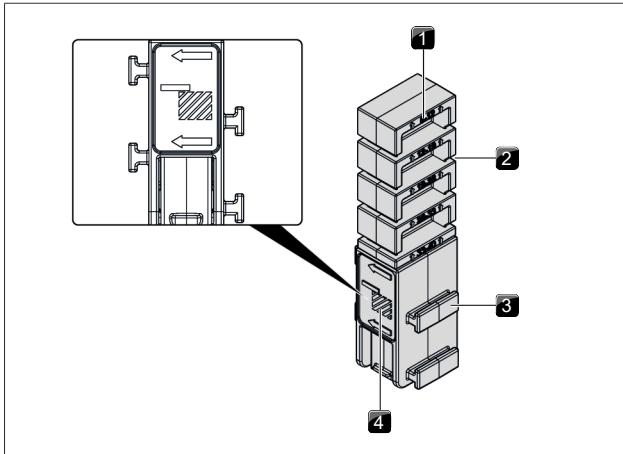


Obr. 4.35 Montážna svorka, ľavá strana (montáž na povrch)

- [1] Popis hrúbky pracovnej dosky (v mm)
- [2] Značka rezu (4x)
- [3] Upevňovacie výčnelky (2 na každej strane)
- [4] Označenie pre montáž na povrch

Upevnenie digestora


► Zasuňte montážne svorky do na to určených držiakov na digestore alebo do alternatívnych pozícii na prídržnom plechu.

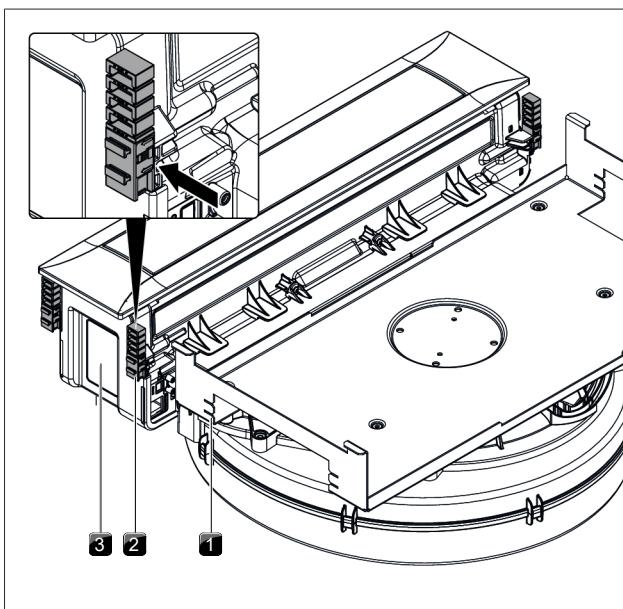

Obr. 4.36 Nasunutie montážnych svoriek

- [1] Alternatívna pozícia montážnej svorky
- [2] Montážna svorka
- [3] Digestor

► Montážne svorky zdola zľahka utiahnite pomocou skrutkovača Torx 20.
► Skontrolujte správne vyrovnanie.

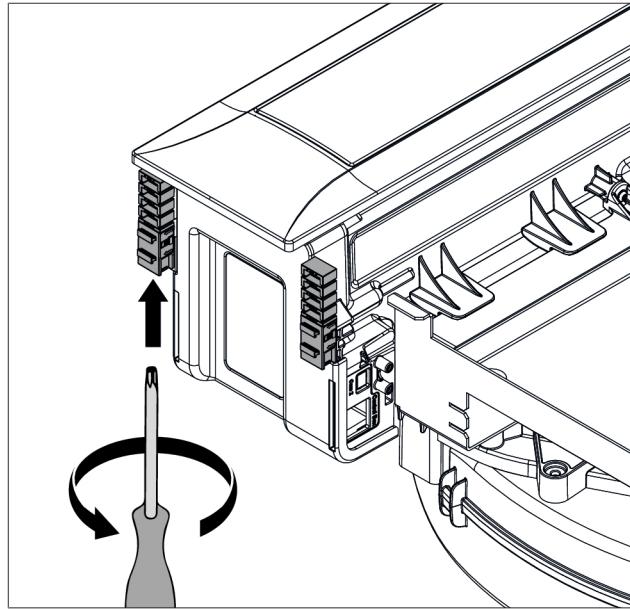


Obr. 4.37 Utiahnutie montážnych svoriek


4.9 Montáž potrubného systému

i BORA nepreberá žiadne ručenie za montáž potrubného systému Ecotube. Požiadavky na požiarne ochranu je pred montážou potrubného systému Ecotube objasniť s miestnymi úradmi. Prípadne sa musia použiť vhodné uzatváracie zariadenia, ktoré vyhovujú národným požiadavkám.


4.9.1 Rozmery pripojenia potrubia

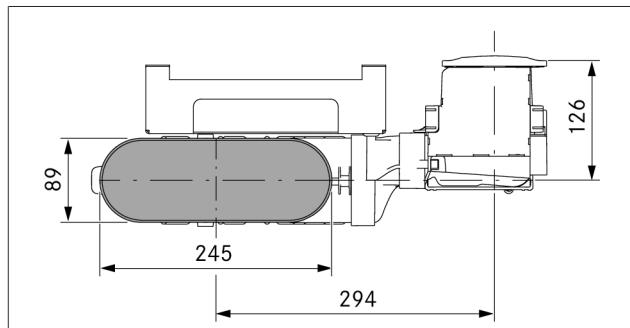


Obr. 4.38 Rozmery pripojenia potrubia PKA3/PKA3AB s kolenovou potrubnou priechodkou

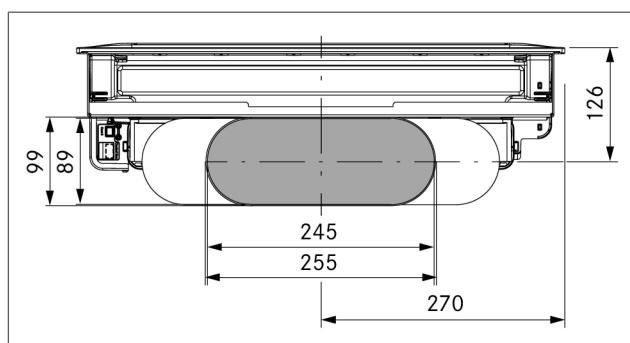


Obr. 4.39 Rozmery pripojenia potrubia PKA3/PKA3AB s kolenovou potrubnou priechodkou

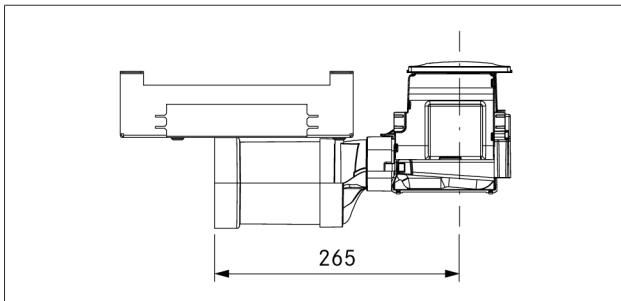

Obr. 4.40 Rozmery pripojenia potrubia PKA3/PKA3AB s priamou potrubnou priechodkou

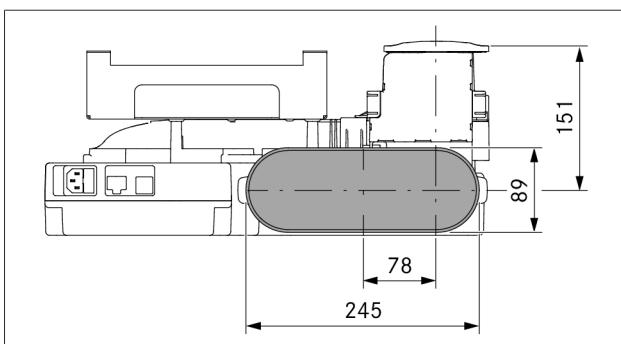

Obr. 4.41 Rozmery pripojenia potrubia PKAS3, PKAS3AB

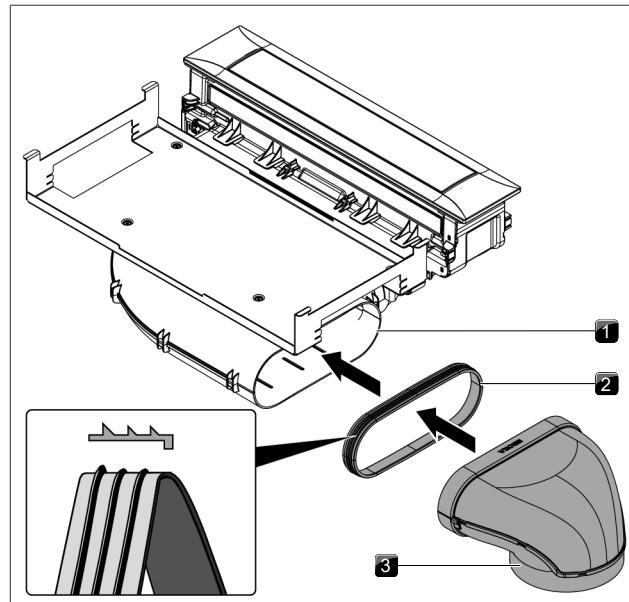


Obr. 4.42 Pripojenie k potrubnému systému

- [1] Výfukový otvor
- [2] Tesnenie
- [3] Potrubný prvok

4.9.4 Štandardná konštrukcia PKA3/ PKA3AB

i Spodná skriňa sa nesmie opierať o teleso podstavcového ventilátora.

- V závislosti od situácie na mieste montáže posuňte niektoré nohy podstavca spodnej skrine.
- Nasuňte okrúhle tesnenie na vstupné hrdlo podstavcového ventilátora.
- Nasuňte ploché tesnenie na výstupné hrdlo podstavcového ventilátora.
- Tesnenia kvôli tomu mierne natiahnite.

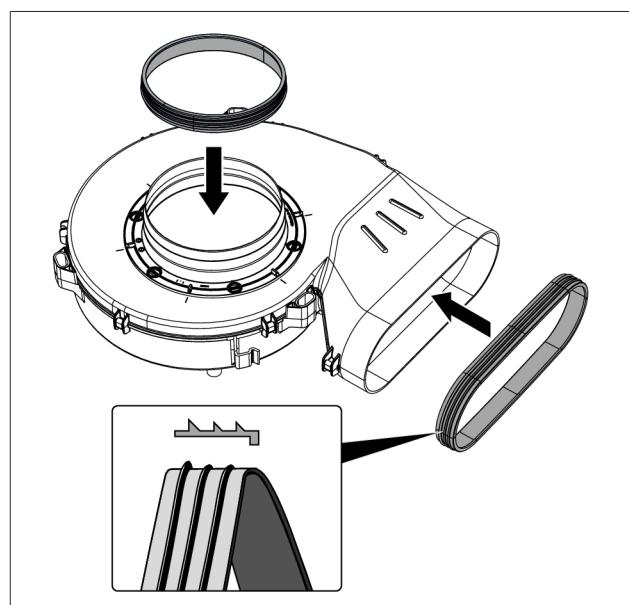

Obr. 4.43 Umiestnenie tesnení na podstavcový ventilátor

- Nasuňte usmerňovač 90° na kolenovú potrubnú priechodku.

4.9.2 Príprava montáže

- Maximálna dĺžka kanála odvodu vzduchu s ventilátorom je 6 m so 6 namontovanými 90° kolenami.
- Minimálny prierez kanálov odvodu vzduchu musí byť 176 cm², čo zodpovedá kruhovej rúre s priemerom 150 mm alebo potrubnému systému BORA Ecotube.
- Používajte len potrubné prvky BORA Ecotube.
- Nepoužívajte žiadne pružné alebo textilné hadice.
- Potrubný systém musí byť na odsávač namontovaný bez pnutia a zaťaženia.
- Prispôsobte diely usporiadania potrubia výške pracovnej dosky.
- Vyrezte potrebné výrezky na zadnej stene spodnej skrine pre usporiadanie potrubia.

4.9.3 Pripojenie potrubného systému ku spotrebiču

i Pri umiestnení tesnení dbajte na to, aby v komprimovanom stave vzduchotesne priľnuli k pripojovaciemu potrubnému prvku.


- Nasuňte tesnenie na výstupné hrdlo spotrebiča. Tesnenie kvôli tomu musíte mierne natiahnuť.
- Nasuňte spájaný potrubný prvok nátrubkom na výstupné hrdlo s tesnením.
- Dávajte pozor, aby sa tesnenie neposunulo.

Varnú dosku je možné alternatívne namontovať otočenú o 180°.

4.11.1 Príprava digestora pri použití varnej dosky wok

Ak digestor bezprostredne hraničí s varnou doskou wok, musí sa kvôli tomu opatrné odstrániť bočnú plastovú lištu na digestore.

- Opatrné odoberte bočnú plastovú lištu na digestore.
- Použite na to rezací nôž alebo podobný vhodný nástroj.

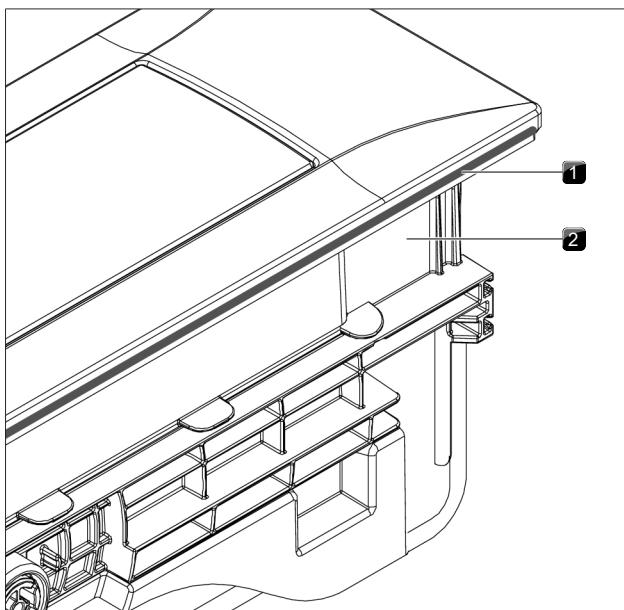


Obr. 4.49 Bočná plastová lišta na digestore

- [1] Bočná plastová lišta
- [2] Digestor

4.11.2 Montáž varnej dosky

Pri montáži varných dosiek PKFI3 a PKI3 dávajte pozor na polohu indikácie varnej dosky (varnú dosku je možné alternatívne namontovať aj otočenú o 180°).


- Varnú dosku vložte do výrezu pracovnej dosky.
- Varnú dosku presne vyrovajte.
- Dbajte na to, aby pri normálnej montáži boli prípojky pre ovládacie kolieska a odtaľovú automatiku vpred.
- Pripojovacie vedenia je potrebné viesť smerom dozadu. Použite na to určené držiaky na káble.

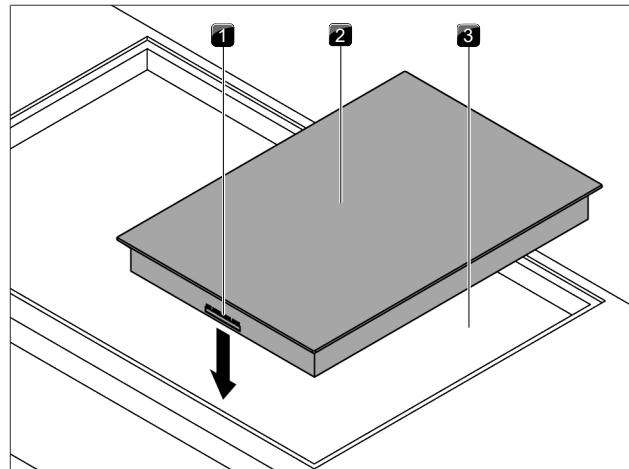

Obr. 4.50 Vloženie varnej dosky

- [1] Prípojka ovládacieho kolieska a rozhranie pre digestor (vpred)
- [2] Varná doska
- [3] Výrez pracovnej dosky

- V prípade potreby použite podložky pre nastavenie výšky.

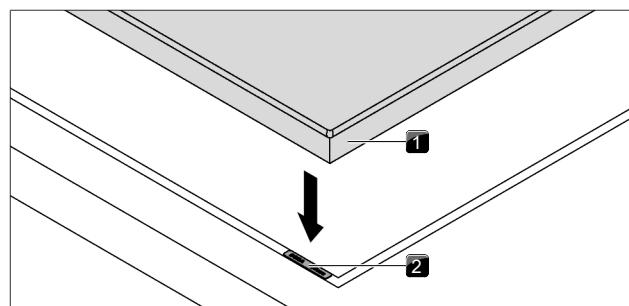

Obr. 4.51 Varná doska a podložky na nastavenie výšky

- [1] Varná doska
- [2] Podložky pre nastavenie výšky

- Upevnite spotrebič pomocou upevňovacích svorkie.
- Skrutkou s použitím podložky utiahnite upevňovacie svorky max. uťahovacím momentom max. 2 Nm.
- Skontrolujte správne vyrovnanie.




Obr. 4.52 Upevňovacie svorky

- [1] Upevňovacia svorka
- [2] Podložka
- [3] Skrutka

4.11.3 Montáž Tepan grilu z nerezovej ocele


- Tepan gril z nerezovej ocele vložte do výrezu pracovnej dosky.
- Tepan gril z nerezovej ocole presne vyrovnajte.
- Dbajte na to, aby pri normálnej montáži boli prípojky pre ovládacie kolieska a odťahovú automatiku vzadu.

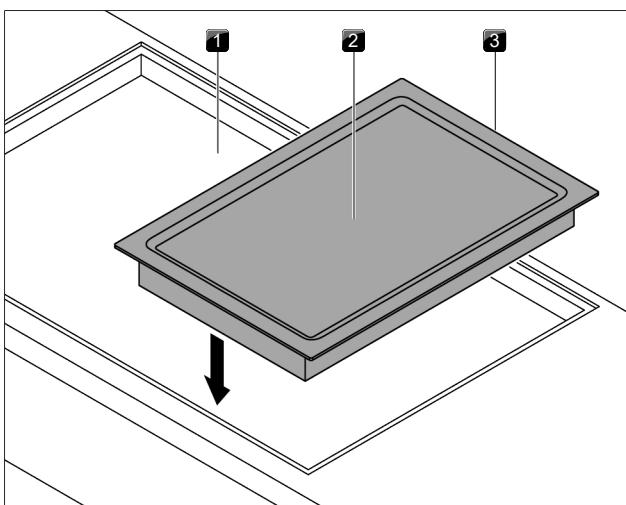

Obr. 4.53 Vloženie Tepan grilu z nerezovej ocole

- [1] Výrez pracovnej dosky
- [2] Tepan - gril z nerezovej ocole
- [3] Prípojky ovládacieho kolieska a odťahovej automatiky

- V prípade potreby použite podložky pre nastavenie výšky.
- Upevnite spotrebči pomocou upevňovacích svorkiek.
- Skrutkou s použitím podložky utiahnite upevňovacie svorky max. uťahovacím momentom max. 2 Nm.
- Skontrolujte správne vyrovnanie.

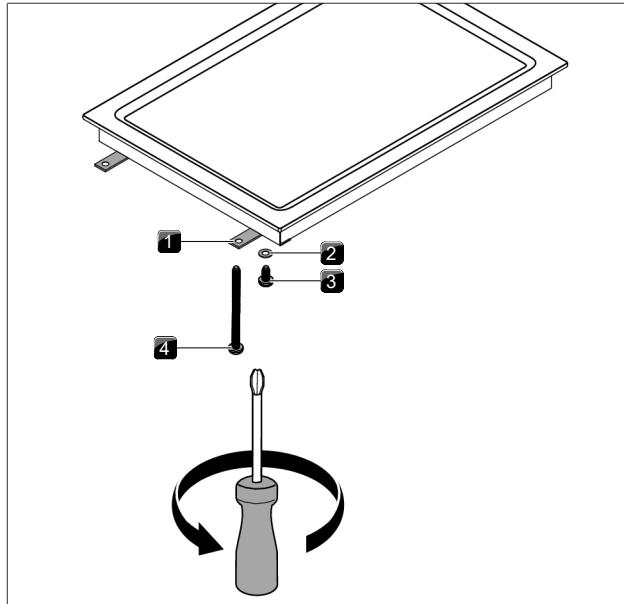


Obr. 4.54 Upevňovacie svorky

- [1] Upevňovacia svorka
- [2] Podložka
- [3] Skrutka
- [4] Skrutka (60 mm)

4.11.4 Montáž varnej dosky s otočením o 180°

- i** Pri montáži varnej dosky bez digestora nie je konfiguráciu možné prispôsobiť variantu montáže otočenému s otočením o 180°.

Montážne vzdialnosti pre varné dosky PKC3, PKCB3 a PKCH3 pri montáži s otočením o 180°

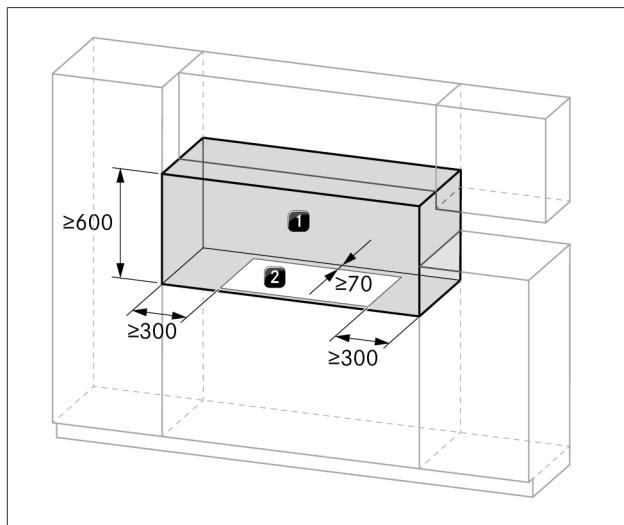

Obr. 4.55 Potrebný voľný priestor

- [1] Potrebný voľný priestor
- [2] Výrez pracovnej dosky

Montáž s otočením o 180°

- Pri montáži postupujte tak, ako je opísané vyššie.

- V konfiguračnej ponuke prestavte smer montáže (pozri konfiguračné menu v návode na použitie).
- Ak sa montáž realizuje s otočením o 180°, prípojky varných dosiek pre ovládanie kolieska a odťahovú automatiku sa nachádzajú vzadu.

Montáž plynovej varnej dosky s otočením o 180°

- Otočte koleno plynovej prípojky o 180°, aby bolo možné prípojku vytvoriť vzadu.

Montáž Tepan - grilu z nerezovej ocele s otočením o 180°

- Ak sa montáž realizuje s otočením o 180°, prípojky Tepan grilu z nerezovej ocele PKT3 pre ovládanie kolieska a odťahovú automatiku sa nachádzajú vpredu.

4.12 Prijenie externých spínacích kontaktov

i Elektronická jednotka môže obsahovať zvyškový náboj. Nedotýkajte sa preto odkrytých kontaktov na elektronickej jednotke.

Pri použití Home-In a Home-Out potrebujete príslušné podklady externých spínacích kontaktov pre bezpečné pripojenie prístroja a jeho prevádzku. Môžete použiť nasledujúce spínacie kontakty:

Kontakt	Funkcia	Pripojenie
Home-In	Prípojka digestora zap./vyp. pre externý spínaci kontakt (kontakt zatvorený: digestor zap.)	12 V DC 100 mA
Home-Out	Bezpotenciálový kontakt pre ovládanie externých zariadení v závislosti od prevádzky digestora (digestor zap.: kontakt zatvorený)	Maximálne 250 V AC / 30 V DC, 5 A


Tab. 4.10 Spínacie kontakty

Kontakt Home-In je možné použiť pre externé bezpečnostné zariadenia (napr. okenný kontaktný spínač). Pri otvorenom spínači je digestor mimo prevádzku.

4.12.1 Príprava PKAS3/PKAS3AB

Na to, aby pri montážnych práciach nevznikli na vrchnej strane spotrebiča žiadne škrabance, musí sa použiť podložka na ochranu povrchu (napr. lepenka).

- Položte podložku na ochranu povrchu.
- Otočte systém digestora a položte ho vrchnou stranou na podložku.
- Povoľte skrutky riadiacej jednotky na spodnej strane systému digestora.
- Veko skrine zdvihnite zo skrine.
- Vyhnite sa kontaktu s elektronickou jednotkou.

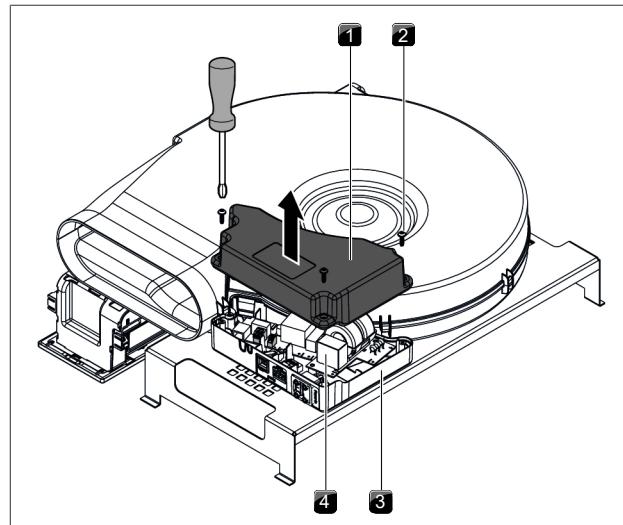


Obr. 4.56 Otvorenie veka skrine riadiacej jednotky

- [1] Veko skrine
- [2] Skrutka (3x)
- [3] Skriňa
- [4] Elektronická jednotka


4.12.2 Príprava riadiacej jednotky pri PKA3/PKA3AB

- Zabezpečte odpojenie riadiacej jednotky od prívodu prúdu.
- Povoľte skrutku, s ktorou je upevnené veko skrine.
- S plochým skrutkovačom opatrné povoľte všetky zablokovania.
- Veko skrine zdvihnite nahor od podnosu skrinke.
- Vyhnite sa kontaktu s elektronickou jednotkou.

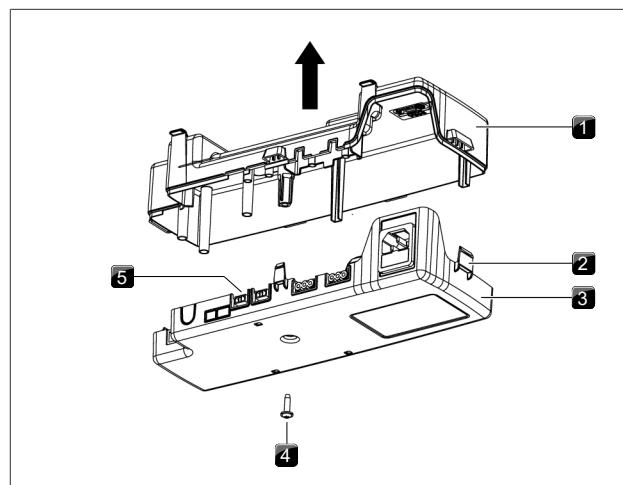


Obr. 4.57 Otvorenie veka skrine riadiacej jednotky

- [1] Veko skrine
- [2] Zablokovania
- [3] Podnos skrine
- [4] Skrutka
- [5] Elektronická jednotka

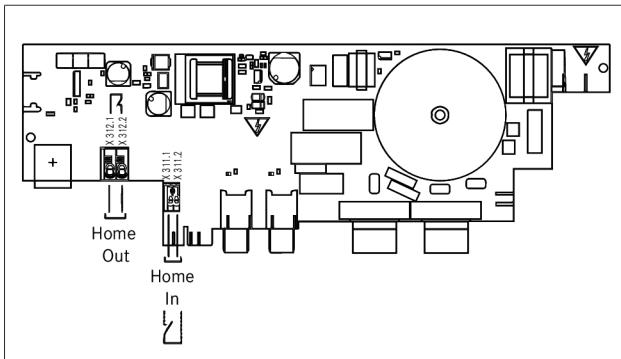


Obr. 4.61 Schéma zapojenia externých spínacích kontaktov PKA3

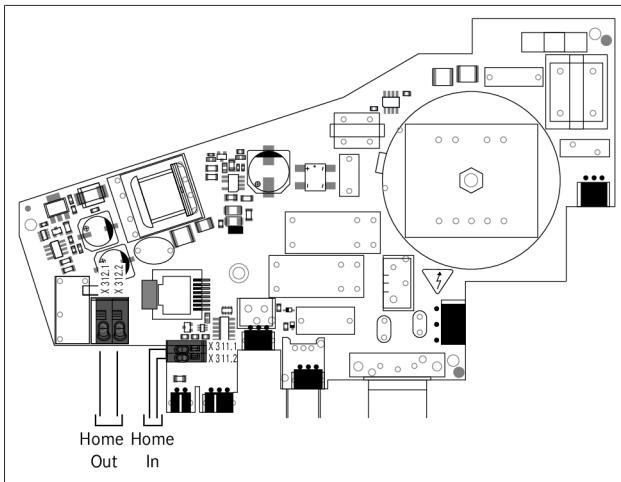

Obr. 4.62 Schéma zapojenia externých spínacích kontaktov

► Odstráňte výlom plastovej skrini riadiacej jednotky, ktorý je potrebný pre kálovú priechodku.

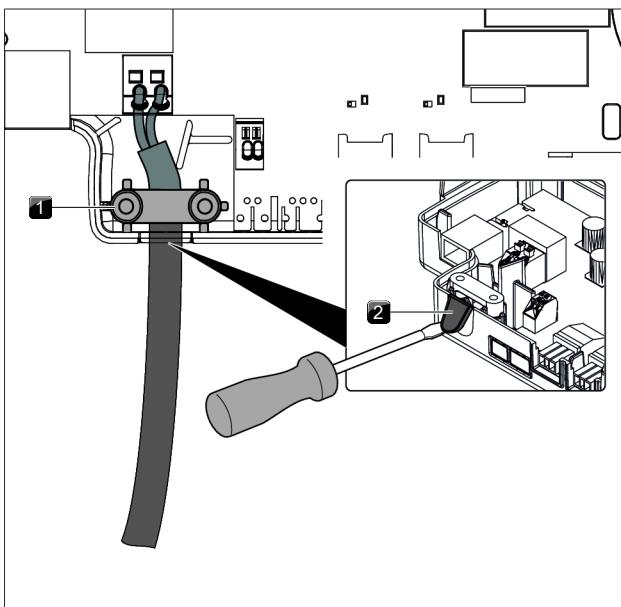


Obr. 4.63 Pripojenie Home-Out s odľahčením ľahu

- [1] Svorca odľahčenia ľahu
- [2] Prierez pre pretiahnutie kábla


► Pripojovací kábel pripojte k príslušnej svorke pre odľahčenie ľahu podľa použitého prierezu vedenia príp. počtu vedení.

- Skontrolujte, či bola montáž vykonaná správne a či pripojovacie káble pevne držia.
- Zavorte a upevnite veko riadiacej jednotky.
- Zaskrutkujte veko s predpísanou skrutkou (max. 2 Nm).
- Dabajte na to, aby nedošlo k poškodeniu alebo zvetreniu kábla.
- Ak sa u PKAS3/PKAS3AB pripoji rozhranie Home-In, obidve izolované žily pripojovacieho kábla sa musia spojiť s pomocou viazacia káblom.

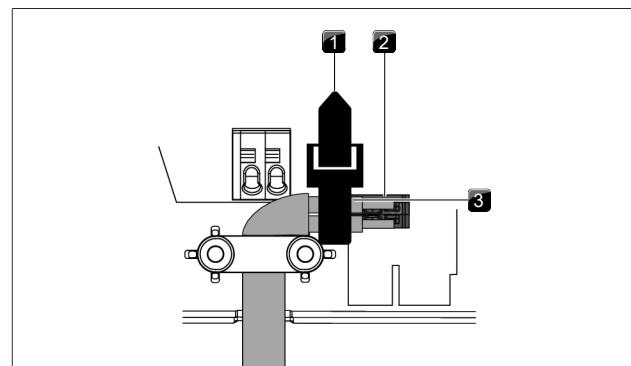


Obr. 4.64 Viazací kábel rozhrania Home-In PKAS3

- [1] Viazací kábel
- [2] Rozhranie Home-In PKAS3/PKAS3AB
- [3] Izolovaná žila

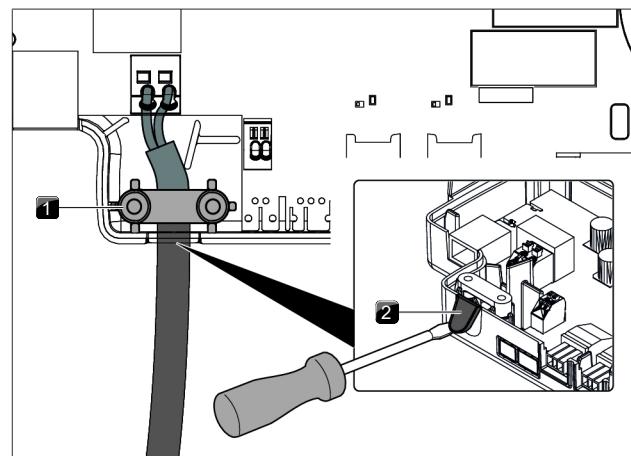

Obr. 4.65 Pripojenie Home-Out s odľahčením ľahu

- [1] Svorca odľahčenia ľahu
- [2] Prierez pre pretiahnutie kábla

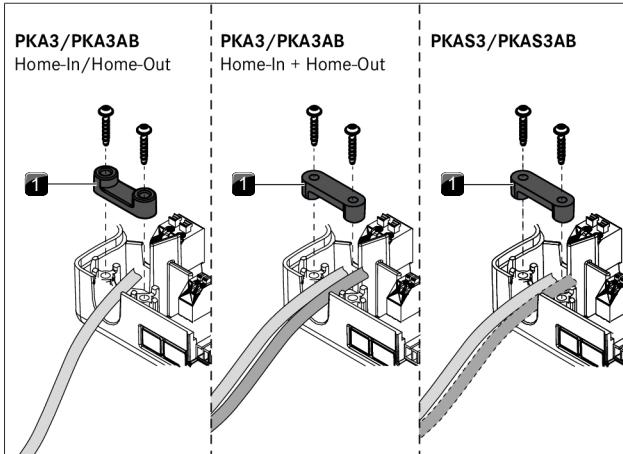

Obr. 4.66 Montáž svorky na odľahčenie ľahu

[1] Svorka odľahčenia ľahu


4.13 Vytvorenie komunikácie a elektrického pripojenia

- Konektor napájacieho kábla musí byť po montáži prístupný.
- Pokiaľ sa napájací kábel poškodí, musí sa vymeniť.
- Komponenty zariadenia sú vzájomne prepojené pomocou plochého pásového kábla, ktorý je súčasťou dodávky.

4.13.1 Pripojenie ovládacieho kolieska

Ovládacie kolieska sa k spotrebiču smú pripájať iba na prípojky, ktoré sú na to určené.

- Vyberte spojenie medzi spotrebičom a ovládacími kolieskami.

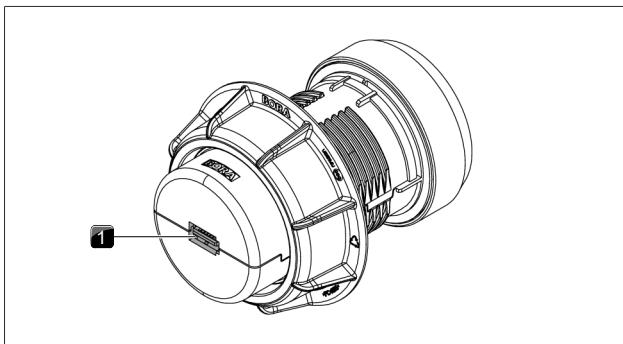


Obr. 4.67 Zadná strana ovládacieho kolieska s prípojkou

[1] Prípojka ovládacieho kolieska na zadnej strane

Pripojenie ovládacieho kolieska k digestoru

- Prepojte prípojku na zadnej strane ovládacieho kolieska s na to určenou bočnou prípojkou na digestore.

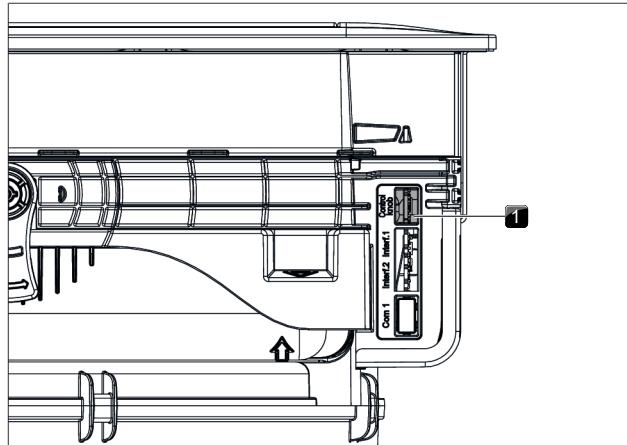


Obr. 4.68 Bočné prípojky na digestore

[1] Prípojka ovládacieho kolieska

Pripojenie ovládacieho kolieska na varnej doske

Pri normálnom vyrovnaní sa prípojky varných dosiek nachádzajú vpredu. Ľavé ovládacie koliesko je z výroby určené na ovládanie prednej varnej zóny (zóna 1) a pravé ovládacie koliesko na ovládanie zadnej varnej zóny (zóna 2).

- Spojte prípojku na zadnej strane ľavého ovládacieho kolieska s prípojkou „Zóna 2“ na varnej doske.
- Spojte prípojku na zadnej strane pravého ovládacieho kolieska s prípojkou „Zóna 1“ na varnej doske.
- V konfiguračnom menu správne nastavte priradenie varných zón na indikátore ovládacieho kolieska (pozri Konfiguračné menu v návode na použitie).

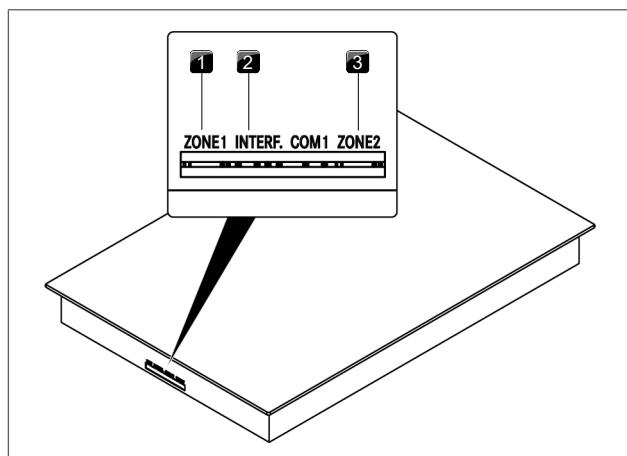


Obr. 4.69 Prípojky na varnej doske

[1] Prípojka ovládacieho kolieska prednej varnej zóny (zóna 1)


[2] Prípojka rozhrania k elektronike odtahu

[3] Prípojka ovládacieho kolieska zadnej varnej zóny (zóna 2)

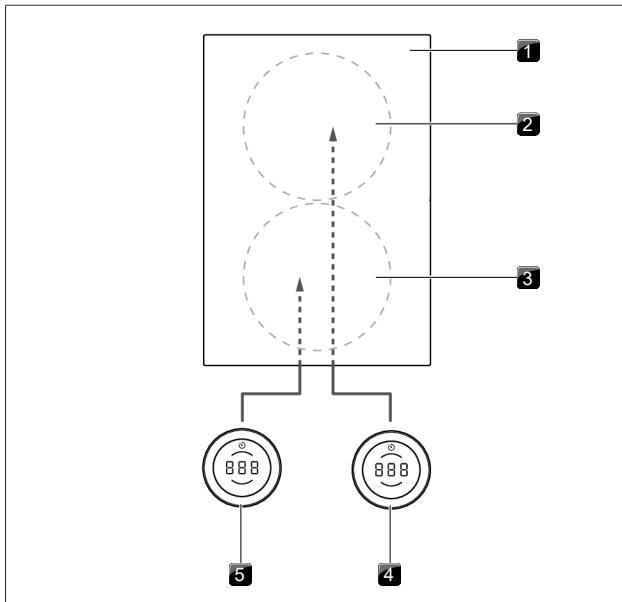


Obr. 4.70 Štandardné pripojenie pri spotrebičoch s prípojkou vpredu

- [1] Varná doska
- [2] Varná zóna vzadu (zóna 2)
- [3] Varná zóna vpredu (zóna 1)
- [4] Ovládacie koliesko zadnej varnej zóny (zóna 2)
- [5] Ovládacie koliesko prednej varnej zóny (zóna 1)

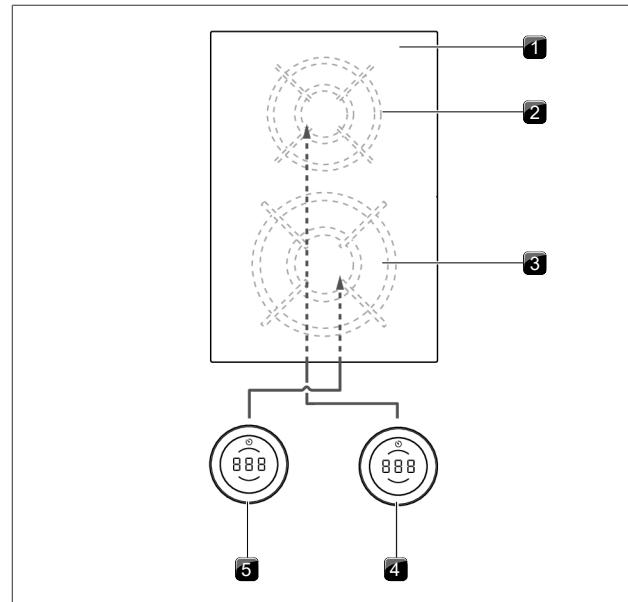


Obr. 4.72 Štandardné pripojenie pri spotrebičoch s prípojkou vpredu (PKG3)

- [1] Varná doska
- [2] Varná zóna vzadu (zóna 1)
- [3] Varná zóna vpredu (zóna 2)
- [4] Ovládacie koliesko zadnej varnej zóny (zóna 1)
- [5] Ovládacie koliesko prednej varnej zóny (zóna 2)

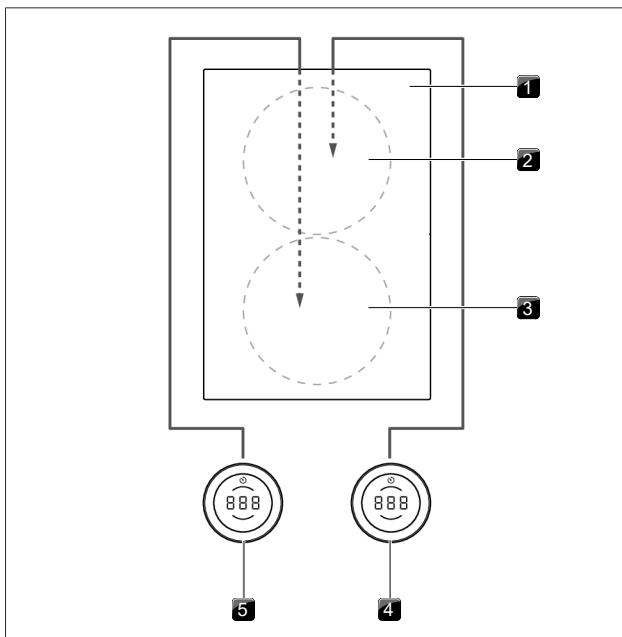

Obr. 4.71 Pripojenie varných zón pri 180° montáži a pri spotrebičoch s prípojkou vpredu

- [1] Varná doska
- [2] Varná zóna vzadu (zóna 1)
- [3] Varná zóna vpredu (zóna 2)
- [4] Ovládacie koliesko zadnej varnej zóny (zóna 1)
- [5] Ovládacie koliesko prednej varnej zóny (zóna 2)

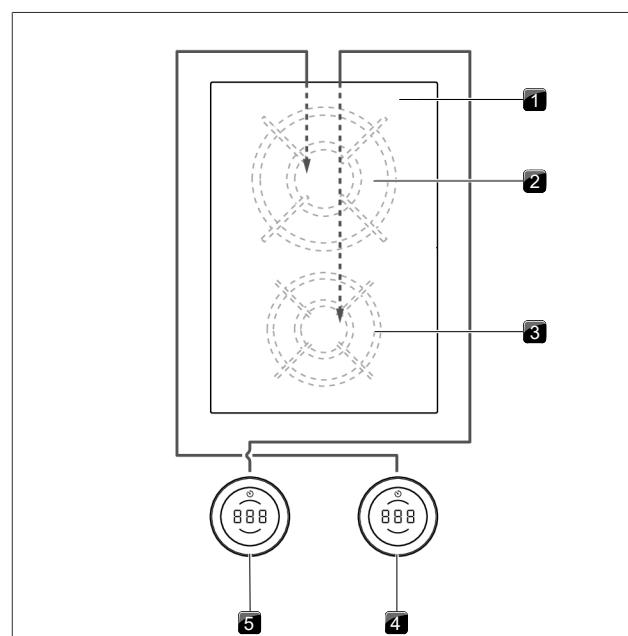


Obr. 4.73 Pripojenie varných zón pri 180° montáži a pri spotrebičoch s prípojkou vpredu (PKG3)

- [1] Varná doska
- [2] Varná zóna vzadu (zóna 2)
- [3] Varná zóna vpredu (zóna 1)
- [4] Ovládacie koliesko zadnej varnej zóny (zóna 2)
- [5] Ovládacie koliesko prednej varnej zóny (zóna 1)

Pripojenie ovládacieho kolieska k Tepan - grilu z nerezovej ocele


Pri štandardnom vyrovnávaní sa prípojky Tepan grilu z nerezovej ocele PKT3 nachádzajú vzadu.

Pri montážnom variante PKT3 otočenom o 180° musia byť nadmerne dlhé káble vinuté v ohyboch a zafixované so sťahovacími páskami.

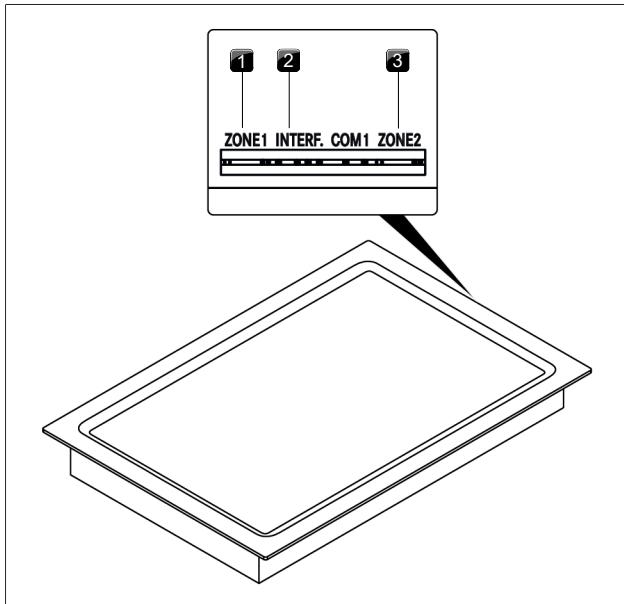


Obr. 4.74 Prípojka ovládacieho kolieska na zadnej strane varnej dosky

- [1] Prípojka ovládacieho kolieska prednej varnej zóny (zábra 1)
- [2] Prípojka rozhrania k elektronike odťahu
- [3] Prípojka ovládacieho kolieska zadnej varnej zóny (zábra 2)

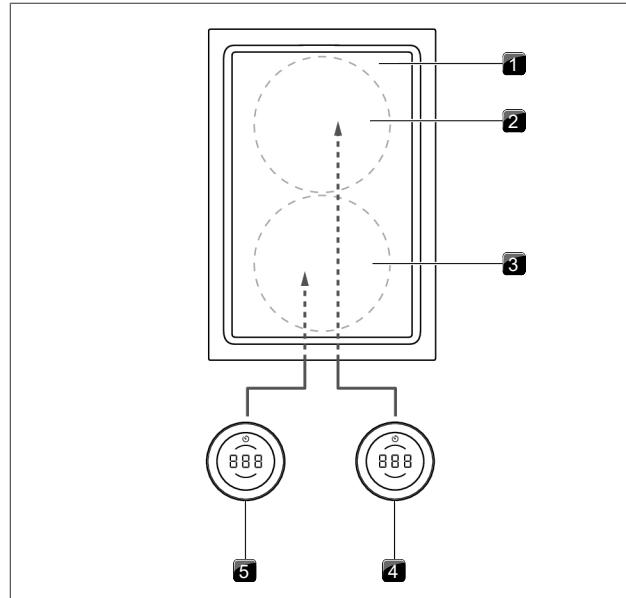

Obr. 4.76 Pripojenie varných zón pri 180° montáži a pri spotrebičoch s prípojkou vzadu (PKT3)

- [1] Varná doska
- [2] Varná zóna vzadu (zábra 1)
- [3] Varná zóna vpredu (zábra 2)
- [4] Ovládacie koliesko zadnej varnej zóny (zábra 1)
- [5] Ovládacie koliesko prednej varnej zóny (zábra 2)

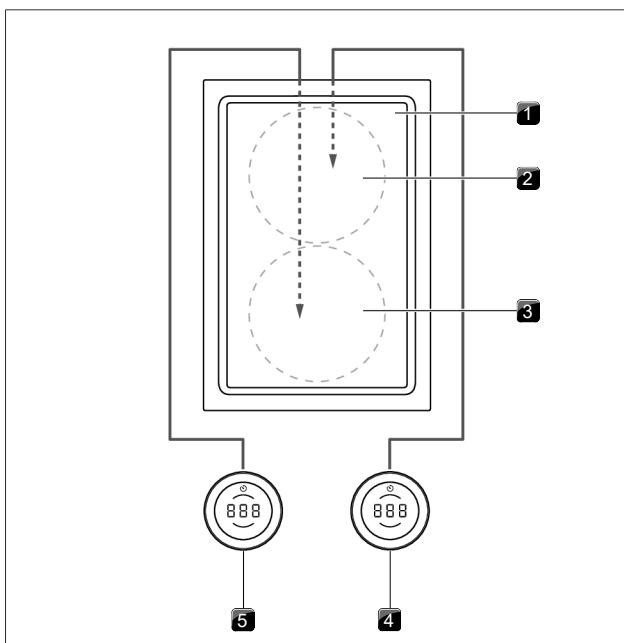


Obr. 4.75 Štandardné pripojenie pri spotrebičoch s prípojkou vzadu (PKT3)

- [1] Varná doska
- [2] Varná zóna vzadu (zábra 2)
- [3] Varná zóna vpredu (zábra 1)
- [4] Ovládacie koliesko zadnej varnej zóny (zábra 2)
- [5] Ovládacie koliesko prednej varnej zóny (zábra 1)

Špeciálne pokyny pre varnú dosku wok PKIW3
 Kedže varná doska wok PKIW3 disponuje len jednou varnou zónou, pri pripojení 2 ovládacích koliesok nie je nutné dbať na priradenie prípojok (pozri návod na použitie).
 Pokiaľ bola varná doska wok PKIW3 namontovaná s 2 ovládacimi kolieskami, ovládanie je možné vykonávať ako s ľavým, tak aj s pravým ovládacím kolieskom.
 Pripojenie varnej zóny pri 1 ovládacom koliesku
 ► Spojte prípojku na zadnej strane ovládacieho kolieska s prípojkou zóny 1 na varnej doske.

Pripojenie varnej zóny pri 2 ovládacích kolieskach
 ► Spojte prípojky na zadnej strane ovládacieho kolieska s prípojkami na varnej doske (zábra 1 a zábra 2).

4.13.2 Prípojky na systéme digestora PKAS3

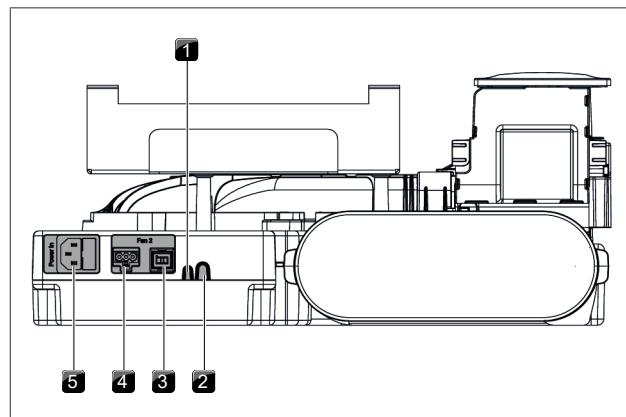


Obr. 4.77 Prípojky na zadnej strane PKAS3

- [1] Home-In
- [2] Home-In
- [3] Riadiace vedenie prídavného ventilátora
- [4] Napájacie vedenie prídavného ventilátora
- [5] Napájacie vedenie s jemnou poistikou

Pripojenie prídavného ventilátora

- Spojte riadiace vedenie prídavného ventilátora s na to určenou prípojkou na zadnej strane spotrebiča.
- Spojte napájacie vedenie prídavného ventilátora s na to určenou prípojkou na zadnej strane spotrebiča.
- Skontrolujte, či sú všetky konektorové spoje pevne zapojené.

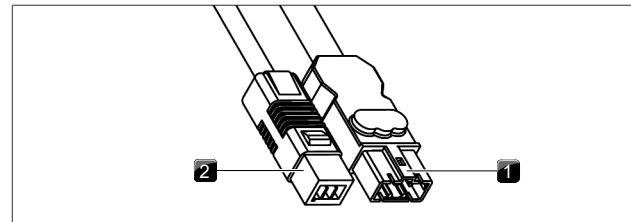


Obr. 4.80 Prirojovacia vidlica podstavcového ventilátora

- [1] Prirojovací konektor napájacieho vedenia ventilátora
- [2] Prirojovací konektor riadiaceho vedenia ventilátora

4.13.3 Pripojenie digestora PKA3


Spojenie riadiacej jednotky a ventilátora s digestorm

- Komunikačným káblom CAT 5e (je súčasťou rozsahu dodávky) prepojte bočnú prípojku na digestore s prípojkou na riadiacej jednotke.
- Spojte riadiace vedenie podstavcového ventilátora s riadiacou jednotkou.
- Spojte napájacie vedenie podstavcového ventilátora s riadiacou jednotkou.

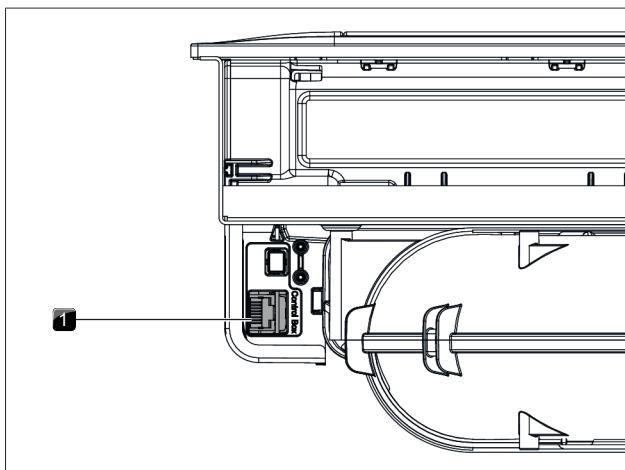

Obr. 4.78 Bočná prípojka pre riadiacu jednotku na digestore PKA3

- [1] Prípojka riadiacej jednotky

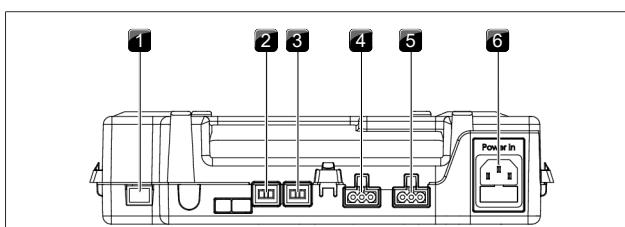

Obr. 4.79 Prípojky riadiacej jednotky

- [1] Prirojovacia zdierka komunikačného vedenia CAT 5e
- [2] Prípojka riadiaceho vedenia ventilátora 2
- [3] Prípojka riadiaceho vedenia ventilátora 1
- [4] Prípojka napájacieho vedenia ventilátora 2
- [5] Prípojka napájacieho vedenia ventilátora 1
- [6] Prípojka napájacieho vedenia s jemnou poistikou

Uvoľnenie napájacieho vedenia

Na uvoľnenie napájacieho vedenia ventilátora od riadiacej jednotky potrebujete malý plochý skrutkovač.

- Odpojte napájacie vedenie riadiacej jednotky od napájania.
- Ubezpečte sa, že nie je pod napätiom.
- Na uvoľnenie zablokovanie na konektore napájacieho vedenia ventilátora použite plochý skrutkovač.
- Za týmto účelom zasuňte plochý skrutkovač do výrezu zdierky.
- Zablokovanie zľahať zatlačte nadol.
- Pomocou plochého skrutkovača opatrne vyberte konektor napájacieho vedenia zo zdierky riadiacej jednotky.
- Teraz vytiahnite napájacie vedenie zo zdierky.
- Skontrolujte, či konektor a zdierka nie sú poškodené.
- Nepoužívajte poškodené súčasti.
- Vymeňte poškodené súčasti u Vásšho špecializovaného predajcu BORA.


Pripojenie prídavného ventilátora

- Spojte riadiace vedenie ventilátora s riadiacou jednotkou.
- Spojte napájacie vedenie ventilátora s riadiacou jednotkou.
- Skontrolujte, či sú všetky konektorové spoje pevne zapojené.

4.13.4 Vytvorenie komunikácie medzi digestorom a varnými doskami

Spotrebiče majú plný rozsah funkcií k dispozícii len so správnym komunikačným spojením medzi digestorom a varnými doskami.

- Spojte digestor s varnou doskou príp. varnými doskami prostredníctvom na to určených komunikačných prípojok.
- Použite výlučne prirojovací kábel, ktorý je súčasťou dodávky.

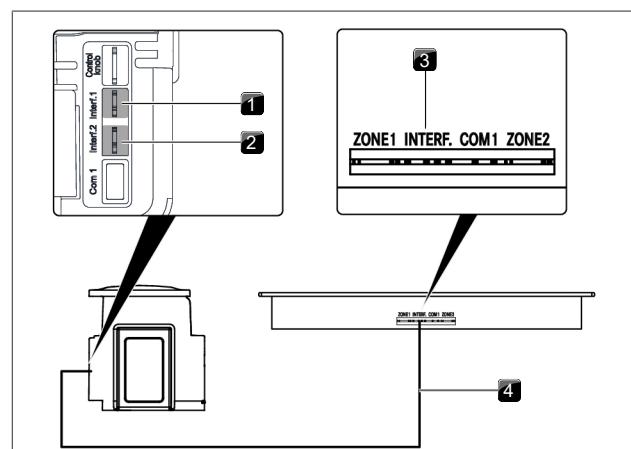


Obr. 4.81 Komunikácia medzi digestorom a varnými doskami

- [1] Prípojky komunikačných vedení digestora pre ľavú varnú dosku
- [2] Prípojky komunikačných vedení digestora pre pravú varnú dosku
- [3] Prípojka komunikačného vedenia varnej dosky
- [4] Komunikačné vedenie varnej dosky – digestora

4.13.5 Elektrické pripojenie


- i** Montáž, inštalácia a uvedenie do prevádzky sa smie vykonávať iba s prihľadnutím na národné platné zákony, predpisy a normy. Tieto práce musia vykonávať kvalifikovaní odborníci, ktorí poznajú dodatočné predpisy miestnych dodávateľov energie.
- i** Zabezpečte, aby bolo k dispozícii zariadenie, ktoré umožní odpojenie od siete so vzdialenosťou kontaktov vo všetkých póloch najmenej 3 mm (ističe, poistky, poistkové automaty, stýkače).

Schémy zapojenia

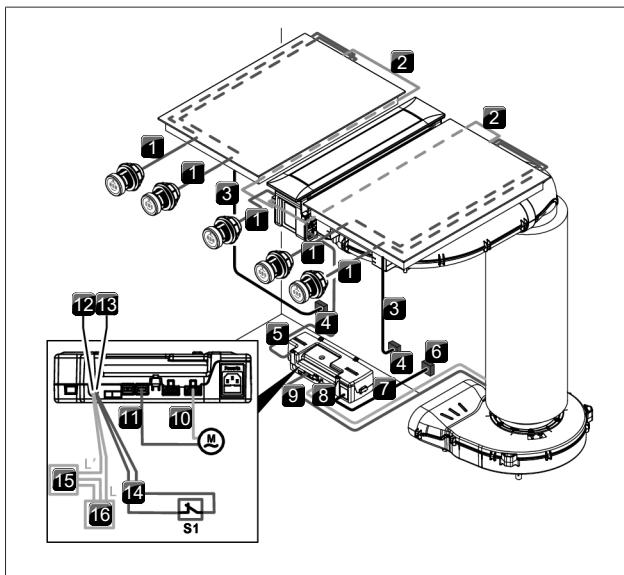

Obr. 4.82 Schéma zapojenia PKA3

- [1] Kábel ovládacieho kolieska/rozhrania
- [2] Komunikačné vedenie varnej dosky
- [3] Sieťový pripojovací kábel varnej dosky
- [4] Sieťová pripojka pre varnú dosku
- [5] Komunikačné vedenie CAT 5e
- [6] Sieťová pripojka riadiacej jednotky
- [7] Sieťový pripojovací kábel riadiacej jednotky (v závislosti od danej krajiny)
- [8] Napájacie vedenie ventilátora 1
- [9] Riadiace vedenie ventilátora 1
- [10] Napájacie vedenie ventilátora 2
- [11] Riadiace vedenie ventilátora 2
- [12] Prípojka Home-In
- [13] Prípojka Home-Out
- [14] Pripojovací kábel Home-In
- [15] Externé zariadenie
- [16] Sieťová pripojka pre externé zariadenie
- [M] Ventilátor 2
- [S1] Externý spínací kontakt

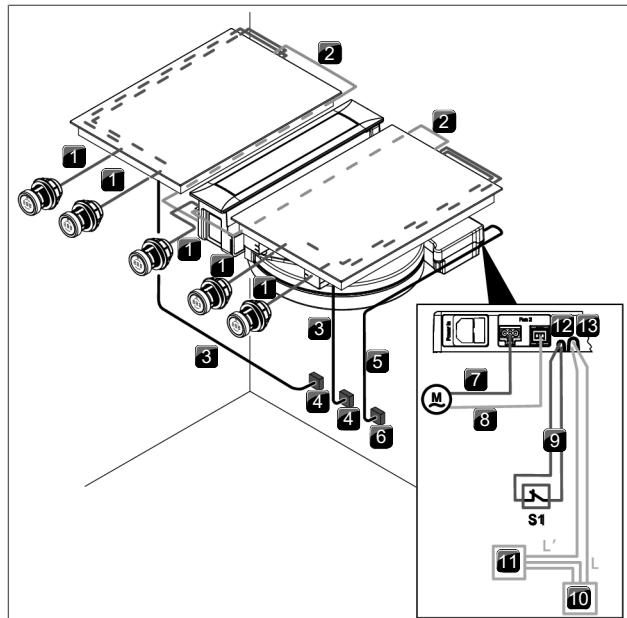

Obr. 4.83 Schéma zapojenia PKAS3

- [1] Kábel ovládacieho kolieska/rozhrania
- [2] Komunikačné vedenie varnej dosky
- [3] Sieťový pripojovací kábel varnej dosky
- [4] Sieťová pripojka pre varnú dosku
- [5] Sieťový pripojovací kábel PKAS3/PKAS3AB (špecifický podľa krajiny)
- [6] Sieťová pripojka PKAS3/PKAS3AB
- [7] Napájacie vedenie ventilátora 2
- [8] Riadiace vedenie ventilátora 2
- [9] Pripojovací kábel Home-In
- [10] Sieťová pripojka pre externé zariadenie
- [11] Externé zariadenie
- [12] Prípojka Home-In
- [13] Prípojka Home-Out
- [M] Ventilátor 2
- [S1] Externý spínací kontakt

Špeciálny pokyn pre Tepan gril z nerezovej ocele

i Tepan gril z nerezovej ocele je určený na prevádzku v elektrickej sieti s impedanciou sústavy Z_{max} na vstupnom bode (domová prípojka) s maximálnou $0,0595 \text{ Ohm}$. Používateľ musí zabezpečiť, aby sa zariadenie používalo len v elektrickej sieti, ktorá spĺňa túto požiadavku. V prípade potreby sa o impedancii sústavy môžete informovať u miestneho dodávateľa elektrickej energie.

Elektrické pripojenie digestora

- Pripojte napájacie vedenie systému odťahu (PKAS3) príp. napájacie vedenie riadiacej jednotky (PKA3) k napájaniu elektrickým prúdom.
- Uveďte digestor do prevádzky (pozri návod na použitie).
- Skontrolujte, či všetky funkcie sú správne fungujú.

Elektrické pripojenie varnej dosky


Použité napájacie vedenie (už predmontované) musí vyhovovať určitým údajom špecifickým pre spotrebiče.

i Poškodený napájací kábel sa musí vymeniť za iný vhodný napájací kábel. Výmenu smie vykonať len autorizovaný zákaznícky servis.

Údaje napájacieho vedenia a schémy jednofázového pripojenia pre PKFI3, PKI3, PKIW3, PKG3

Pripojenie	Istnie poistkami	Prierez vedenia	Napájacie vedenie
1-fázové pripojenie	1 × 16 A	1,5 mm ²	Typ H05VVH2-F

Tab. 4.12 Istnie poistkami a minimálny prierez

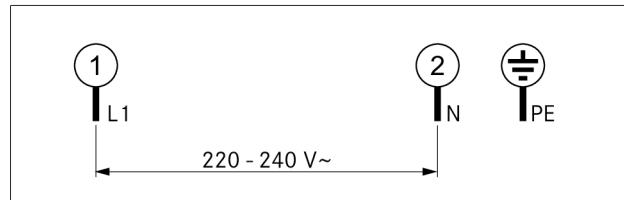


Obr. 4.84 Schéma zapojenia 1-fázová


Údaje napájacieho vedenia a schémy dvojfázového pripojenia pre PKC3, PKCB3, PKCH3, PKT3

Pripojenie	Istnie poistkami	Prierez vedenia	Napájacie vedenie
1-fázové pripojenie	1 × 25 A	2,5 mm ²	Typ H05V2V2-F
2-fázové pripojenie	2 × 16 A	2,5 mm ²	Typ H05V2V2-F

Tab. 4.13 Istnie poistkami a minimálny prierez

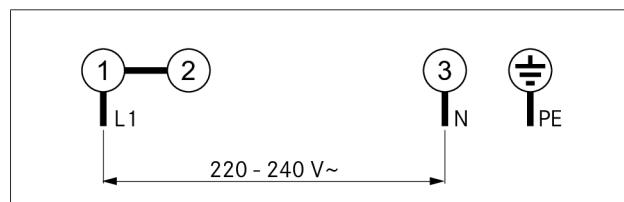

Obr. 4.85 Schéma zapojenia 1-fázová

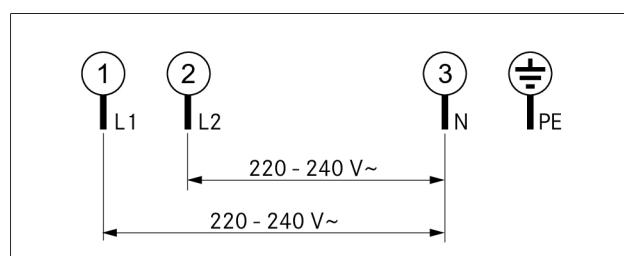

Obr. 4.86 Schéma zapojenia 2-fázová

Pripojenie varnej dosky k elektrickej sieti

- ▶ Pred pripojením varnej dosky vypnite hlavný vypínač/poistkový automat.
- ▶ Zaistite hlavný vypínač/poistkový automat proti neoprávnenému opäťovnému zapnutiu.
- ▶ Skontrolujte, či spotrebič nie je pod napäťom.
- ▶ Varnú dosku môžete pripojiť výlučne cez pevné spojenie so sieťovým prívodom.
- ▶ Skontrolujte, či bola montáž správne vykonaná.
- ▶ Zapnite hlavný vypínač/poistkový automat.
- ▶ Uvedte varnú dosku do prevádzky (pozri návod na použitie).
- ▶ Skontrolujte, či všetky funkcie správne fungujú.

4.14 Základná konfigurácia

Po dokončení montáže musíte vykonať základné nastavenia (tieto nastavenia je možné neskôr kedykoľvek zmeniť). Presný návod k základnej konfigurácii a všetky potrebné informácie nájdete v návode na použitie.

4.14.1 Konfigurácia plynu

- Zmenu plynových dýz, druhu a tlaku plynu smie vykonávať len autorizovaný plynár alebo servisný technik firmy BORA. Ten tiež preberá zodpovednosť za správnu plynoinštalačiu a uvedenie do prevádzky.
- Charakteristika plynu A sa nesmie používať pri tekutom plyne (G30/31).
- Správne nastavenia pre druh plynu, tlak plynu a vhodnú charakteristiku sú dôležité pre bezpečnú a bezporuchovú prevádzku plynovej varnej dosky.
- Podrobny návod ku konfiguračnému menu nájdete v návode na použitie.

4.15 Prvé uvedenie do prevádzky

- ▶ Postarajte sa o to, aby pred prvým uvedením do prevádzky všetky spotrebiče boli správne pripojené a napájané napäťom (zaistenie poistkou).
- Výnimka: Pri prvom uvedení do prevádzky je montérovi kuchynského nábytku za účelom vykonania konfigurácie dočasne pripojiť riadiacu jednotku k napájaniu (napr. stavebným prúdom počas fázy výstavby).
- Vykonané nastavenia sa uložia a zostanú zachované aj po odpojení od elektrickej siete.
- Konečné pripojenie spotrebičov k napájaniu smie vykonať len autorizovaný odborný personál.
- ▶ Podrobne všetky spotrebiče dôkladnej kontrole funkcie.
- ▶ Pri chybových hláseniach sa riadte kapitolou Odstraňovanie porúch.

4.15.1 Prvé uvedenie plynovej varnej dosky do prevádzky

Prvé uvedenie do prevádzky nasleduje po dokončení montáže a konfigurácie plynovej varnej dosky.

Kontrola funkcie pri plynovej varnej doske

- ▶ Zapnite varnú zónu.
- Elektronická regulácia plynu sa nakalibruje (bzučanie) a následne dochádza k automatickému zapáleniu plameňa na zvolenej varnej zóne. Plameň horí stabilne a rovnomerne.


Prvé uvedenie plynovej varnej dosky do prevádzky pri spoločnej prevádzke s odsávačom

- ▶ Zapnite digestor s maximálnym výkonovým stupňom.
- ▶ Zapnite všetky varné zóny s najnižším výkonovým stupňom.
- Elektronická regulácia plynu sa nakalibruje (bzučanie) a následne dochádza k automatickému zapáleniu plameňa na zvolenej varnej zóne. Plameň horí stabilne a nezhlasne (žiadne opäťovné zapálenie).
- Mierne ovplyvnenie plameňa digestorom (ťah vzduchu) je normálne.
- ▶ Podrobne všetky spotrebiče dôkladnej kontrole funkcie.

- Pri chybových hláseniach sa riadte kapitolou Odstraňovanie porúch.


4.16 Utesnenie spotrebičov

- Po ukončení všetkých montážnych prác a prvého uvedenia do prevádzky vyplňte všetky škáry okolo spotrebičov (aj medzi digestorm a varnou doskou) čierou žiaruvzdornou silikónovou tesniacou hmotou.
- Dávajte pozor, aby sa silikónová tesniaca hmota nedostala pod spotrebič.

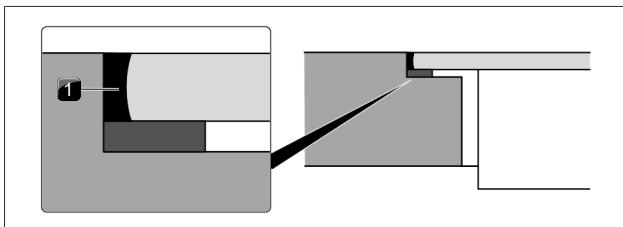

Obr. 4.87 silikónová tesniaca hmota pri zapustenej montáži

[1] čierna žiaruvzdorná silikónová tesniaca hmota

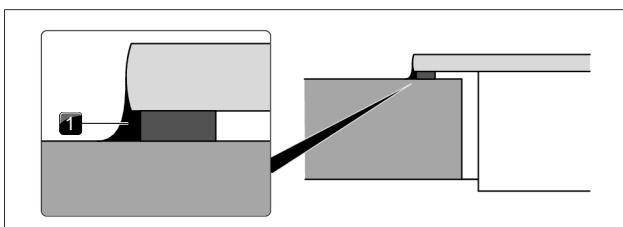

Obr. 4.88 silikónová tesniaca hmota pri montáži na povrch

[1] čierna žiaruvzdorná silikónová tesniaca hmota

4.17 Odovzdanie používateľovi

Po dokončení montáže:

- Vysvetlite používateľovi základné funkcie.
- Informujte používateľa o všetkých bezpečnostných aspektoch ovládania a manipulácie.
- Odovzdajte používateľovi príslušenstvo a návod na použitie a montáž, ktoré si musí bezpečne uschovať.
- Nalepte dodané typové štítky na predposlednú stránku návodu na použitie.

Ked' bola namontovaná plynová varná doska:

- V prípade plynovej varnej dosky navyše nalepte typový štítok súpravy dýz na predposlednú stranu návodu na použitie.

5 Vyradenie z prevádzky, demontáž a likvidácia

- ▶ Dodržujte všetky bezpečnostné a výstražné upozornenia (pozri "2 Bezpečnosť").
- ▶ Riadte sa dodanými návodmi výrobcu.

5.1 Vyradenie z prevádzky

Pod vyradením z prevádzky sa rozumie konečné vyradenie z prevádzky a demontáž. Po vyradení z prevádzky je spotrebič možné následne zabudovať do iného nábytku, súkromne odpredať alebo zlikvidovať.

- i** Odpojenie a uzavorenie elektrickej a plynovej prípojky smie vykonávať iba autorizovaný odborný personál.
- ▶ Pre vyradenie z prevádzky vypnite spotrebič (pozri návod na použitie)
- ▶ Odpojte spotrebič od zdroja napájania.
- ▶ Odpojte spotrebič od prívodu plynu.

5.2 Demontáž

Pre demontáž je potrebné, aby bol spotrebič prístupný a odpojený od zdroja napájania.

- ▶ Pri plynových spotrebičoch je potrebné zaistiť, aby bola zatvorená plynová prípojka.
- ▶ Povolte upevnenie spotrebiča.
- ▶ Odstráňte silikónové škáry.
- ▶ Odpojte spotrebič od odťahového potrubia.
- ▶ Spotrebič vyberte smerom hore z pracovnej dosky.
- ▶ Vyberte ďalšie diely príslušenstva.
- ▶ Zlikvidujte starý spotrebič a znečistené príslušenstvo podľa opisu v bode „Ekologická likvidácia“.

5.3 Ekologická likvidácia

5.3.1 Likvidácia prepravného obalu

- i** Obal chráni spotrebič pred poškodením pri preprave. Obalové materiálu sú zvolené podľa ekologických a likvidačných kritérií, a preto sú recyklovateľné.

Vrátenie obalu na materiálového cyklu šetrí suroviny a znižuje množstvo vzniknutého odpadu. Váš špecializovaný predajca od vás prevezme obal.

- ▶ Odovzdajte obal vášmu špecializovanému predajcovi alebo
- ▶ Obal odborne a správne zlikvidujte v súlade s regionálnymi predpismi.

5.3.2 Likvidácia príslušenstva

Nepotrebné alebo použité diely príslušenstva (filtre s aktívnym uhlím a pod.) zlikvidujte v súlade s regionálnymi predpismi.

5.3.3 Likvidácia starého spotrebiča



Elektronické zariadenia, ktoré sú označené týmto symbolom, nepatria po uplynutí ich doby použitia do domového odpadu. Musia sa zlikvidovať na zbernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Informácie k tomu prípadne poskytujú mestské a obecné správne orgány.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení často ešte obsahuje cenné materiály. Obsahuje však aj škodlivé látky, ktoré boli potrebné pred fungovaním a bezpečnosť zariadení. V netriedenom odpade alebo pri nesprávnej manipulácii môžu tieto látky ohroziť ľudské zdravie a životné prostredie.

- ▶ V žiadnom prípade nevyhadzuje váš starý spotrebič do domového odpadu.
- ▶ Doneste starý spotrebič na regionálne zberné miesto za účelom odovzdania a zužitkovania elektrických a elektronických komponentov a iných materiálov.

Návod na montáž:

Originál

Preklad

Výrobca: BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Poskytovanie, ako aj rozmnožovanie tejto dokumentácie, zužitkovanie a sprostredkovanie jej obsahu je zakázané, pokiaľ nie je výslovne povolené.

Tento návod na použitie a montáž bol vyhotovený s maximálnou dôkladnosťou. Napriek tomu sa môže stať, že dodatočné technické zmeny ešte neboli doplnené prip. ešte neboli prispôsobené príslušné obsahy. Za to sa vám vopred ospravedlňujeme. Aktualizovanú verziu si môžete vyžiať prostredníctvom servisného tímu BORA. Tlačové chyby a omyly vyhradené.

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Všetky práva vyhradené.

(D)	(A)	(INT)	(AU) (NZ)
BORA Lüftungstechnik GmbH Rosenheimer Str. 33 83064 Raubling Deutschland T +49 (0) 8035 / 9840-0 F +49 (0) 8035 / 9840-300 info@bora.com bora.com	BORA Vertriebs GmbH & Co KG Innstraße 1 6342 Niederndorf Österreich T +43 (0) 5373 / 62250-0 F +43 (0) 5373 / 62250-90 mail@bora.com bora.com	BORA Holding GmbH Innstraße 1 6342 Niederndorf Austria T +43 (0) 5373 / 62250-0 F +43 (0) 5373 / 62250-90 mail@bora.com bora.com	BORA APAC Pty Ltd 100 Victoria Road Drummoyne NSW 2047 Australia T +61 2 9719 2350 F +61 2 8076 3514 info@boraapac.com.au bora-australia.com.au

 +800 7890 0987



(01)04251731211975(240)004599-10001



004599-10001-02